

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Клеммные коробки HD Terminal boxes HD Boîtiers de jonction HD



HD 1670.600  
HD 1671.600  
HD 1672.600  
HD 1674.600  
HD 1675.600  
HD 1676.600

Руководство по монтажу и эксплуатации  
Assembly and operating instructions  
Notice de montage et d'emploi

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



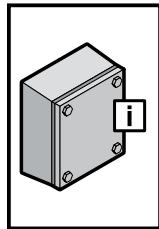

(RU) (EN) (FR)

## Содержание Contents Sommaire

(RU)


(EN)

(FR)


Страница

Page


<b>1. Указания к документации</b>	<b>4</b>	<b>1. Notes on documentation</b>	<b>4</b>	<b>1. Remarques relatives à la documentation</b>	<b>4</b>
1.1 Маркировка CE	4	1.1 CE labelling	4	1.1 Certification CE	4
1.2 Хранение документации	4	1.2 Storing the documents	4	1.2 Conservation des documents	4
1.3 Используемые символы	4	1.3 Symbols used	4	1.3 Symboles utilisés	4
1.4 Сопутствующие документы	4	1.4 Other applicable documents	4	1.4 Autres documents applicables	4
1.5 Нормативные указания	4	1.5 Normative references	4	1.5 Renvois à la norme	4
<b>2. Меры безопасности</b>	<b>5 - 7</b>	<b>2. Safety instructions</b>	<b>5 - 7</b>	<b>2. Consignes de sécurité</b>	<b>5 - 7</b>
<b>3. Описание устройства</b>	<b>8 - 10</b>	<b>3. Device description</b>	<b>8 - 10</b>	<b>3. Description du boîtier</b>	<b>8 - 10</b>
3.1 Условия применения	8	3.1 Proper usage	8	3.1 Utilisation correcte du boîtier	8
3.2 Дополнительные возможности использования	10	3.2 Additional possible uses	10	3.2 Possibilités d'utilisation complémentaires	10
3.3 Описание функций и составных частей	10	3.3 Function description and components	10	3.3 Description fonctionnelle et éléments	10
3.4 Комплект поставки	10	3.4 Scope of delivery	10	3.4 Composition de la livraison	10
<b>4. Монтаж и установка</b>	<b>11 - 21</b>	<b>4. Assembly and siting</b>	<b>11 - 21</b>	<b>4. Montage et implantation</b>	<b>11 - 21</b>
4.1 Требования к месту установки	11	4.1 Site requirements	11	4.1 Exigences concernant le lieu d'implantation	11
4.2 Монтаж крышки	12	4.2 Fitting the cover	12	4.2 Montage du couvercle	12
4.3 Установка монтажной панели	13	4.3 Fitting the mounting plate	13	4.3 Montage de la plaque de montage	13
4.4 Установка несущей шины	13	4.5 Introducing cables	14	4.4 Montage du rail porteur	13
4.5 Ввод кабеля	14	4.6 Mounting	16	4.5 Introduction de câbles	14
4.6 Крепление	16	4.7 Earthing and potential equalisation	20	4.6 Fixation	16
4.7 Заземление и выравнивание потенциалов	20	4.8 Transport	21	4.7 Mise à la terre et équipotentialité	20
4.8 Транспортировка	21	<b>5. Installation</b>	<b>22</b>	4.8 Transport	21
<b>5. Установка</b>	<b>22</b>	<b>6. Earthing and potential equalisation</b>	<b>22</b>	<b>5. Installation</b>	<b>22</b>
<b>6. Заземление и выравнивание потенциалов</b>	<b>22</b>	<b>7. Operation</b>	<b>22</b>	<b>6. Mise à la terre et équipotentialité</b>	<b>22</b>
<b>7. Обслуживание</b>	<b>22</b>	<b>8. Cleaning and disinfection</b>	<b>23 - 24</b>	<b>7. Utilisation</b>	<b>22</b>
<b>8. мойка и дезинфекция</b>	<b>23 - 24</b>	<b>9. Inspection and maintenance</b>	<b>25</b>	<b>8. Nettoyage et désinfection</b>	<b>23 - 24</b>
<b>9. Проверка и техническое обслуживание</b>	<b>25</b>	<b>10. Storage</b>	<b>25</b>	<b>9. Inspection et entretien</b>	<b>25</b>
<b>10. Хранение</b>	<b>25</b>	<b>11. Technical specifications/ Degrees of protection/ Heat loss</b>	<b>26 - 27</b>	<b>10. Stockage</b>	<b>25</b>
<b>11. Технические характеристики/ степени защиты/ тепловыделение</b>	<b>26 - 27</b>	<b>12. Spare parts</b>	<b>27</b>	<b>11. Caractéristiques techniques / Indices de protection / Puissance dissipée</b>	<b>26 - 27</b>
<b>12. Запасные части</b>	<b>27</b>	<b>13. Guarantee</b>	<b>28</b>	<b>12. Pièces de rechange</b>	<b>27</b>
<b>13. Гарантия</b>	<b>28</b>	<b>14. Customer services addresses</b>	<b>28</b>	<b>13. Garantie</b>	<b>28</b>
<b>14. Адреса служб сервиса</b>	<b>28</b>			<b>14. Coordonnées des services après-vente</b>	<b>28</b>

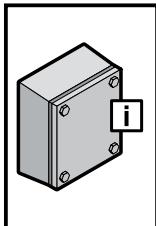


**Содержание  
Contents  
Sommaire**

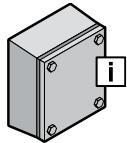


4 - 11  
22 - 28




20

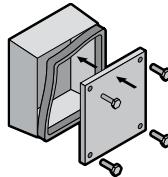


12

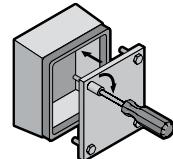


11




21

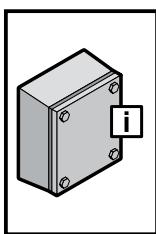


**Комплектующие  
Accessories  
Accessoires**




13




13



14



15

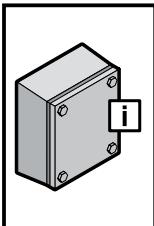

RU EN FR

## 1. Указания к документации 1. Notes on documentation 1. Remarques relatives à la documentation

RU

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию для того, чтобы правильно укомплектовать корпус электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать в требуемом месте установки, и корректно его подключить. Руководство по эксплуатации предназначено для обслуживания персонала и квалифицированных специалистов для обслуживания электро-технических и механических систем.

### 1.1 Маркировка CE

Декларация о соответствии EN 62 208 доступна на сайте компании Rittal.

### 1.2 Хранение документации

Меры безопасности и вкладыш в документацию являются частью продукта. Они должны быть переданы пользователю оборудования. Он отвечает за хранение документов, обеспечивая их доступность в случае необходимости.

### 1.3 Используемые символы

Соблюдайте следующие указания по мерам безопасности и все другие указания в данном руководстве:



**Опасность!**  
**Непосредственная опасность для здоровья и жизни.**



**Внимание!**  
**Возможная опасность для продукции и окружающей среды.**



**Указания о гигиеническом риске**  
В сочетании с надписью "ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК" при неправильном обращении возникает повышенный риск скапливания нежелательных микроорганизмов. Для его избежания, необходимо обязательно следовать соответствующим указаниям.

### 1.4 Сопутствующие документы

Для описанных здесь корпусов доступно руководство по монтажу и эксплуатации на [www.ittal.ru](http://www.ittal.ru). За ущерб, возникший вследствие несоблюдения данного руководства, компания Rittal ответственности не несет. Также имеют действие инструкции используемых комплектующих.

### 1.5 Нормативные указания

Клеммные коробки HD соответствуют требованиям разнообразных нормативных документов, благодаря чему корпус подходит для использования на разнообразных рынках и областях применения. Актуальный обзор для продукта можно найти на [www.ittal.ru](http://www.ittal.ru).

В соответствии с распоряжением по гигиене пищевых продуктов EG 852/2004 глава 1 абзац 1а основная ответственность за безопасность пищевых продуктов лежит на их производителе.

EN

The assembly instructions are aimed at all persons who have appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate. The operating instructions are for the operating personnel and appropriately trained specialists for electro-technical and mechanical maintenance.

### 1.1 CE labelling

The declaration of conformity according to EN 62 208 can be downloaded from the Rittal homepage.

### 1.2 Storing the documents

The safety notes and the accompanying note are part of the product. They must be given to the plant operator, who is then responsible for the storage of the documents so that they are readily available when needed.

### 1.3 Symbols used

Please observe the following safety instructions and other notes in this guide:



**Danger!**  
**Immediate danger to life and limb.**



**Caution!**  
**Potential threat to the product and its environment.**



**Note on hygiene risks**  
In relation to the "HYGIENE RISK" section, incorrect handling may lead to an increased risk of a build-up of unwanted micro-organisms. To prevent this, the relevant instructions must be followed.

### 1.4 Other applicable documents

These installation instructions and operating instructions for the described enclosures can be downloaded from [www.ittal.com](http://www.ittal.com). We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions. The instructions for any accessories used also apply.

### 1.5 Normative references

Because the Rittal terminal box HD conforms to many technical regulations, the enclosure is suitable for the widest range of markets and application areas.

A current overview for the product is available at [www.ittal.com](http://www.ittal.com).

In accordance with the regulation for food hygiene, EU 852/2004 Article 1 Paragraph 1a, the primary responsibility for food safety lies with the food processing company.

FR

La notice de montage s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les installer ou les monter sur le lieu d'exploitation et pour les raccorder pour leur exploitation. La notice d'utilisation s'adresse au personnel d'exploitation et aux spécialistes formés en conséquence pour la maintenance électrotechnique et mécanique.

### 1.1 Certification CE

La déclaration de conformité selon la norme EN 62 208 est disponible par téléchargement sur le site Internet de Rittal.

### 1.2 Conservation des documents

Les consignes de sécurité et la notice jointe font partie du produit. Elles doivent être remises à l'exploitant de l'installation. Celui-ci les conservera de manière à ce qu'elles soient disponibles en cas de besoin.

### 1.3 Symboles utilisés

Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :



**Danger !**  
**Risque de blessure grave, voire mortelle.**



**Attention !**  
**Danger éventuel pour le produit et l'environnement.**



### Remarque au sujet du risque hygiénique

En combinaison avec le titre « RISQUE HYGIÉNIQUE » et en cas de manipulation inappropriée, il existe un risque élevé d'accumulation de micro-organismes indésirables. Pour éviter cela, il faut absolument suivre les remarques correspondantes.

### 1.4 Autres documents applicables


La présente notice de montage et d'utilisation pour les boîtiers qui y sont mentionnés peut être téléchargée sur le site internet [www.ittal.fr](http://www.ittal.fr). Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.

### 1.5 Renvois à la norme

Le boîtier de jonction HD répond à de nombreuses normes techniques qui permettent au boîtier d'être homologué pour divers marchés et domaines d'application.

Un état actualisé est disponible sur le site internet [www.ittal.fr](http://www.ittal.fr).

La responsabilité principale pour la sécurité des aliments se situe, selon l'ordonnance sur l'hygiène alimentaire CE 852/2004 article 1 paragraphe 1a, au niveau de l'entreprise alimentaire.

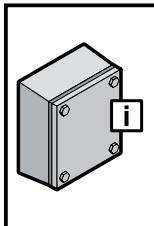

DE EN FR NL SE IT ES FI


**2. Sicherheitshinweise  
2. Safety instructions  
2. Consignes de sécurité**

**2. Veiligheidsvoorschriften  
2. Säkerhetsinstruktioner  
2. Avvertenze di sicurezza**

**2. Advertencias de seguridad  
2. Turvallisuusohjeet  
2. Sikkerhedsanvisninger**



<b>DE</b>	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen	Die Anleitung ist zu lesen	Aufsteigen auf eine Fläche ist verboten	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation durch Mechanik-Fachkraft
	Bei der Entwicklung der Klemmenkästen HD wurden bereits im Konstruktionsstadium hygiene- und sicherheitskritische Punkte über eine Risikobewertung nach DIN EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschließen lassen, sind folgende Hinweise zu beachten: – Die Gehäuse müssen während des Transports, Auf- und Ausbaus gegen Umlippen gesichert werden. – Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Möglichkeit der Gefahr für Gesundheit und Leben.					
<b>EN</b>	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Warning against independently moving parts	The instructions must be read	Climbing on surfaces is prohibited	Installation by specialist electricians	Installation by specialist mechanical engineers
<b>FR</b>	Danger dû à la fermeture des pièces mécaniques d'une machine / installation	Danger dû à des pièces mécaniques mobiles	La notice doit être lue	Il est interdit de marcher sur toute surface	Installation par un électricien confirmé	Installation par un mécanicien confirmé
<b>NL</b>	Lors du développement des boîtiers de jonction HD, les points critiques en matière d'hygiène et de sécurité ont déjà été analysés et évités en phase de conception via une analyse des risques selon la norme EN ISO 12100. Les remarques suivantes sont à respecter car quelques risques résiduels ne peuvent pas être supprimés : – lors du transport, du montage, de l'équipement et du démontage, les boîtiers doivent être sécurisés pour ne pas basculer. – il est possible que la santé et la vie des personnes soient mises en danger en cas de non-respect des consignes de sécurité.					
<b>SE</b>	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/voorziening	Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen	Lees de gebruiksaanwijzing	Het is verboden het oppervlak te betreden	Installatie door elektrotechnisch personeel	Installatie door monteur
<b>IT</b>	Bij de ontwikkeling van de klemmenkasten HD zijn er al in de ontwerp fase hygiënische en veiligheidskritische punten vastgesteld en vermeden door middel van een risicobeoordeling conform DIN EN ISO 12100. Omdat enkele resterende risico's niet kunnen worden uitgesloten, dienen de volgende instructies in acht te worden genomen: – De behuizing moet tijdens transport, op- en afbouw, zo danig worden vast gezet en verpakt om omvallen te voorkomen. – Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een risico op letsel en overlijden.					
<b>ES</b>	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Varning för rörliga mekaniska delar	Bruksanvisningen måste läsas	Förbjudet att stå på maskinens ytor	Ska installeras av behörig elektriker	Ska installeras av behörig montör
<b>FI</b>	Vid utvecklingen av kopplingslådor HD har säkerhetskritiska punkter utvärderats och undvikits redan på konstruktionsstadiet genom en riskbedömning enligt DIN EN ISO 12100. Eftersom vissa kvarvarande risker inte kan undvikas helt ska följande information observeras: – Lådan måste säkras vid transport, montage och installation så att den inte kan väcka. – Om säkerhedsanvisningarna inte följs kan det finnas risk för allvarliga skador eller dödsfall.					
<b>IT</b>	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento	Leggere le istruzioni	Divieto di salire sulla superficie	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato
<b>ES</b>	Durante lo sviluppo dei contenitori di derivazione HD, già in fase di progettazione è stata condotta una valutazione del rischio secondo la norma DIN EN ISO 12100 volta a identificare gli aspetti critici legati all'igiene e alla sicurezza ed eliminare eventuali pericoli. Dal momento che non è possibile escludere altri rischi, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni: – Durante il trasporto, l'installazione e l'allestimento i contenitori devono essere fissati contro il ribaltamento. – L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare gravi lesioni personali, anche mortali.					
<b>FI</b>	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación	Atención, componentes mecánicos en movimiento	Leer el manual de instrucciones	Prohibido subirse a una superficie	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado
<b>FI</b>	Durante el desarrollo de la caja de bornes HD se evaluaron y subsanaron los puntos críticos para la higiene y la seguridad a través de una valoración de riesgo según DIN EN ISO 12100. Puesto que algunos riesgos residuales no pueden evitarse, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias: – El armario debe asegurarse para evitar el vuelco durante el transporte, montaje y configuración. – Incumplir las advertencias de seguridad puede comportar riesgos para la salud y la vida de las personas.					
<b>FI</b>	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuilulle	Varoitus liikkuvista mekaanisista osista	Lue käyttöohjeet	Nousu päälle on kielletty	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Asennuksen saa suorittaa vain mekaanikaalan ammattilainen
HD-liitännätkoteloiden suunnittelussa on kriittisten turvallisuus- ja hygienia -riskien tunnistamiseksi ja välttämiseksi käytetty hyväksi DIN EN ISO 12000 -mukaista riskien arviointia. Koska kaikkia jäännösriskejä ei voida sulkea pois, on noudata tätä seuraavia ohjeita: – Kotelo on kiinnitetty kovasti ja turvaliikuttava. – Mikäli turvallisuusohjeita ei noudata, saattaa aiheutua vaara terveydelle ja hengelle.						

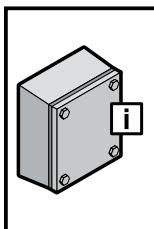

DK IE PL CZ BG RU GR RO

**2. Faisnéis sábháilteachta  
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

**2. Bezpečnostní pokyny  
2. Инструкции за безопасност  
2. Меры безопасности**

**2. Υποδείξεις ασφαλείας  
2. Instrucțiuni de siguranță  
2. Sigurnosne upute**



Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning

Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele

Vejledningen skal læses

Det er forbudt at klære på maskinenes overflader

Skal installeres af uddannet elektriker

Skal installeres af uddannet mekaniker

**DK** Ved udviklingen af HD terminal bloks, blev der i konstruktionsfasen foretaget en forebyggende risikovurdering af hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold i henhold til.

DIN EN ISO 12100. Det er ikke muligt at udelukke enkelte restricci, hvorfor følgende anvisninger skal overholdes:

– Under transport skal alle komponenter fastspændes og sikres mod at vælte.

– Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne udgør en sundhedsrisiko og livsfare.

**IE** Rabhadh: Gluaiseacht dúntha compháirtéar anna meicniúla gluaisteachta

Ní mór an treoirleabhar a léamh

Tá cosc ar dhreapadh ar an dromchla

Ní cheadaítear ach amháin do leictreoir cálithe é a shuiteáil

Ní cheadaítear ach amháin do meicneoir cálithe é a shuiteáil

**IE** Ba le linn fhorbairt bhosca teirminéil HD, mar chuid den staidéar deartha, a rinneadh measúnú priacail de réir DIN EN ISO 12100 chun gnéithe tábhacthacha den sláinteanna agus den tsábháilteachta a bhreithimheas agus a chosc. Toisc nár bhí thábhacht mionrioscaí iarmharacha a chur as an áireamh, ní mór na treoracha seo a leanas a leanuint:

– Ní mór an chásáil a dhingniú agus i á hiompar, a cóimeál agus á cumrú, lena chinntí nach dtiontóidh sí.

– Tá baol ann do shláinte agus beatha an duine mura leantar na treoracha seo.

**PL** Uwaga na zamykające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia

Uwaga na ruchome części mechaniczne

Przeczytać instrukcję

Zakaz wchodzenia na powierzchnię

Instalacja przez elektryka

Instalacja przez mechanika

**PL** Krytyczne pod względem higieny i bezpieczeństwa punkty projektu skrzynki zaciskowej HD zostały wyeliminowane już w fazie konstruowania dzięki analizie ryzyka wg normy DIN EN ISO 12100. Ponieważ nie można wykluczyć niektórych pozostałych zagrożeń, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

– Podczas transportu, montażu i konfiguracji skrzynka musi być zabezpieczona przed przewróceniem.

– Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

**CZ** Výstraha před rizikem úrazu ruky

Výstraha; Rozmačkání

Odkaz na instrukce návodu k použití/ brožury

Nešlapat na povrch

Instalace vyžaduje elektro odbornost

Instalace odborným mechanikem

**CZ** Při vývoji svorkovnicových skříňek HD byl v rámci hodnocení rizik dle ČSN EN ISO 12100 brán zřetel na co možná nejmenší počet kritických míst z hlediska hygieny a bezpečnosti. Přesto není možné vyloučit některá minimální rizika, proto je nutno respektovat následující pokyny.

– Během přepravy, montáže a konfigurace musí být skříňky zajištěny proti převrácení.

– Důsledkem nerespektování bezpečnostních pokynů může dojít k ohrožení života a zdraví.

**BG** Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване

Предупреждение за движение се механични части

Прочетете ръководството

Качването върху повърхностите е забранено

Монтажът се извършва от електротехник

Монтажът се извършва от механик

**BG** При проектирането и разработването на кутии серия HD, са оценени и избегнати критичните точки по отношение на хигиената и безопасността чрез оценка на риска съгласно DIN EN ISO 12100. Тъй като някои остатъчни рискове не може да се изключат, трябва да се спазват следните указания:

– Корпусите трябва да се подсигурят срещу преобръщане по време на транспортиране, монтаж и демонтаж.

– При неспазване на инструкциите за безопасност, съществува потенциална опасност за здравето и живота.

**RU** Предупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/установки

Предупреждение об опасности движущихся механических частей

Прочитать руководство

Становиться на поверхность запрещается

Установка силами специалистов по электрике

Установка силами специалистов по механике

**RU** При разработке клеммных коробок HD в ходе оценки рисков согл. DIN EN ISO 12100 уже на стадии конструирования были оценены и минимизированы факторы, влияющие на гигиеничность и безопасность. Так как некоторые остаточные риски исключить не возможно, следует принять во внимание следующие указания:

– Во время транспортировки и монтажа корпуса должны быть зафиксированы от опрокидывания.

– При несоблюдении мер безопасности возможна опасность для здоровья и жизни.

**GR** Προειδοποίηση για την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μέρων μέσω εγκατάστασης/ μηχανήματος

Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη

Απαιτείται το διάβασμα των οδηγιών

Απαιγορεύεται η ανάβαση σε μία επιφάνεια

Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο

Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό

**GR** Τόσο κατά την εξέλιξη των κλεμμοκιβωτίων HD, όσο και στο στάδιο κατασκευής αξιολογήθηκαν αποφεύγομένη απομείωση που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια με την εφαρμογή μίας διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων κατά το DIN EN ISO 12100. Επειδή ορισμοί ελάχιστοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποκλείσουν τελείως, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:

– Τα περιβλήματα πρέπει να ασφαλίζονται από ενδεχομένη ανατροπή κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση και την αφαίρεση.

– Εάν αγονθούν οι υποδείξεις ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία.

**RO** Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv

Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare

A se citi manualul

Urcarea pe o suprafață este interzisă


Instalarea se va face de un electrician calificat

Instalarea se va face de un mecanic calificat

**RO** La dezvoltarea cutiei de comanda HD tip Hygienic-Design au fost evaluate si prevenite punctele critice din punct de vedere al igienei si sigurantei inca din faza de proiectare, prin intermediul unei evaluari a riscurilor conform DIN EN ISO 12100. Deoarece nu pot fi excluse unele riscuri reziduale, trebuie respectate următoarele instructiuni:

– Carcasele trebuie sa fie asigurate impotriva caderii in timpul transportului, instalarii si demontarii.

– La nerespectarea instructiunilor de siguranta, exista posibilitatea pericolului sanatati si a vietii.

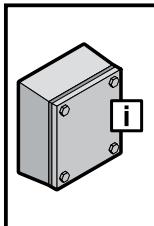

(HR) (HU) (LT) (EE) (LV) (SI) (SK) (PT) (MT)

**2. Biztonsági tudnivalók  
2. Saugos nurodymai  
2. Ohutosteatis**

**2. Drošības prasības  
2. Varnostni napotki  
2. Bezpečnostné pokyny**

**2. Instruções de segurança  
2. Struzzjonijiet ta' prekawzjoni**



Upozorenje na uklopo kretanje mehaničkih dijelova stroja/uredaja

Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu

Pročitajte upute

Zabranjeno je penjanje na površinu

Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske radove

Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove

(HR) Pri razvoju HD priključne kutije već u fazi izvedbe procijenjene i izbjegnute higijenske i sigurnosno osjetljive točke na temelju procjene rizika sukladno normi DIN EN ISO 12100. Budući da nije moguće isključiti malobrojne preostale rizike, potrebno je pridržavati se sljedećih uputa:

- Kućišta se moraju prilikom transporta, montaže i demontaže osigurati od prevrtanja.
- U slučaju nepridržavanja sigurnosnih uputa moguća je opasnost po zdravlje i život.

(HU) Gép/berendezés mechanikai részeinek zármozgására történő figyelmeztetés

Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés

Az utasítást el kell olvasni

A felületre lépni tilos

A szerelest elektromos szakembernek kell elvégeznie

A szerelest mechanikus szakembernek kell elvégeznie

(HU) A HD sorkapocsdobozok fejlesztések a biztonságtechnikailag és higiénialag kritikus pontokat már a konstrukció stádiumban a DIN EN ISO 12100 szerinti kockázatértekeléssel kiértékelte, és ezeket elkerültük. Mivel néhány fennmaradó kockázat nem zárható ki, a következő tudnivalókat kérjük figyelembe venni:

- A házakat szállítás, fel- és kiépítés során feldölés ellen biztosítani kell.
- A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén sérülés- és életveszély áll fenn.

(LT) Ispėjimas dėl mašinos / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu

Ispėjimas dėl judančių mechaninių dalių

Skaitytu instrukciją

Draudžiama lipti ant paviršiaus

Turi įrengti elektros

Turi įrengti mechanikas

(LT) Tobulinant HD dėlėt, buvo atliktas rizikos vertinimas pagal DIN EN ISO 12100 atsižvelgiant į higienos ir saugos reikalavimus ir imtasi priemonių pašalinti galimus pavojus. Kadangi kai kurių liekamujų pavojų pašalinti negalima, būtina laikytis pateiktų saugos nurodymų:

- Saugumas turi būti užtinkantas prieš transportuojant, surenkant ir pastatant korpusą.
- Nesilaikant saugos nurodymų kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

(EE) Hoiatus masina/ seadme mehhiaaniliste osade sulgemisi liukimise eest

Hoiatus liikuvate mehhiaaniliste osade eest

Lugeda kasutusuhendit

Pinna peale astumine on keelatud

Kvalifitseeritud elektriku poolne paigaldamine

Kvalifitseeritud mehhiaaniku poolne paigaldamine

(EE) HD klemmkarp on testimod juba valmistasstaadiumis hügieenilisuse ja ohutuskriitiliste punktide suhtes DIN EN ISO 12100 kohase riskianalitüüsga. Kuna mõningaid riske ei ole siiski võimalik välislastada, tuleb järgida järgmisid juhiseid:

- Korpused peavad transportimise, kokkupaneku ja lahtivõtmise ajal olema ümberkukkumise suhtes kindlustatud.
- Ohutusjuhiste järgimata jätmisel võib esineda oht tervisele ja elule.

(LV) Uzmanieties iekārtas/ mašīnas mehānisko daļu aizvēršanas laikā

Uzmanieties no kustīgām mehāniskām daļām

Izlasiert instrukciju

Aizliegs kāpt uz virsmas

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektroiniks

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehānīks

(LV) Drošības un higienas riski tika izvērtēti un novērstī jau HD kastišu izstrādes un konstruēšanas posmā, veicot risku analīzi atbilstoši DIN EN ISO 12100. Tā kā nav iespējams izslēgt dažus atlikusos riskus, lūdzu, nemiņ vērā tālāk minētās prasības:

- Transportēšanam, montāžas un demontažas laikā korpus jānodrošina pret apgāšanos.
- Neievērojot drošības prasības, var tikt apdraudēta veselība un dzīvība.

(SI) Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave

Opozorilo pred premikaojčimi se mehanskimi deli

Preberite navodila

Vzpenjanje na površino je prepovedano

Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehnična dela

Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela

(SI) Pri razvijanju HD priključne omarice so bili že v fazì izdelave ovrednoteni in odpravljeni higienско varnostno kritični vidiki ocene tveganja v skladu s standardom DIN EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogoce izkljuciti, zato je treba upoštevati naslednje napotke:

- Med transportom, postavljanjem in razstavljanjem je treba ohišja zavarovati tako, da se ne morejo prevrniti.
- Če ne upoštevate varnostnih napotkov, se lahko pojavi nevarnost za zdravje in življenje.

(SK) Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia

Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti

Precítajte si návod

Je zakázané vystupovať na plošinu

Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik

Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik

(SK) Pri vývoji svorkovnicových skriniek HD boli už v konštrukčnom štádiu vyhodnotené kritické body z hľadiska hygieny a bezpečnosti na základe posúdenia rizika v zmysle normy DIN EN ISO 12100, čím sa predišlo ich výskytu. Keďže nie je možné vylúčiť výskyt malého počtu ďalších rizík, je nutné dodržiavať nasledovné pokyny:

- Krty musia byť počas prepravy, montáže a demontaže zabezpečené proti prevráteniu.
- V prípade nerespektovania bezpečnostných pokynov môže dojsť k ohrozeniu zdravia a života.

(PT) Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/instalação se fecham

Cuidado com as partes mecânicas móveis

Ler as instruções

É proibido subir para a superfície

A instalação deve ser feita por um técnico eletricista especializado

A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado

(PT) Durante o desenvolvimento de Caixa de Bornes HD, como parte do estudo do projeto, foi realizada uma avaliação dos riscos segundo a norma DIN EN ISO 12100 para analisar e evitar aspectos críticos para a higiene e segurança. Como não é possível descartar alguns riscos residuais, é necessário seguir as instruções abaixo:

- Fixar os armários durante o transporte, a montagem e a configuração para que não caiam.
- Existe um potencial risco de vida e de saúde no caso de as instruções de segurança não serem seguidas.

(MT) Twissija dwar l-gheluq ta' partijet mekhanici ta' magna/tagħmir

Twissija dwar partijiet mekhanici li jiċċaqilqu

Il-manwal għandu jingqara

Mhuwiex permess li wieħed jirfes fuq żona


Installazzjoni minn elettricista kwalifikat/a

Installazzjoni minn mekkaniķi kwalifikat/a

(MT) Matul l-żiġi u l-kaxxa terminali HD bhala parti mill-istudju tad-disinn, saret evalwazzjoni tar-riskju skont DIN EN ISO 12100, sabiex jiġu evalwti u evitati punti kritici tal-igjene u s-sigurtà. Peress li din ma eskludejtx certi riskji residwi, l-istruzzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu osservati:

- Matul it-trasport, l-installazzjoni u l-izmuntar, wieħed għandu jidżgura li l-kejsing ma jaqax.

- Jekk wieħed ma jsegħix dawn l-istruzzjonijiet ta' sigurta jista' jkun hemm riskju għas-saħħa u l-hajja u l-bażżeen.

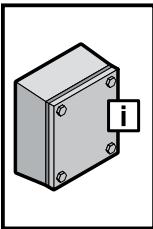

### 3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description du boîtier 3. Beschrijving van het apparaat 3. Aggregatbeskrivning

### 3. Descrizione del prodotto 3. Descripción del aparato 3. Laitteen kuvaus 3. Komponentbeskrivelse 3. Cur sios ar an ngléas

### 3. Opis urządzenia 3. Popis zařízení 3. Описание на оборудването

#### **DE 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Rittal Produkte sind Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit einer Bemessungsspannung von höchstens 1000 V AC oder 1500 V DC und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Innenraum. Für besondere Anforderungen und für Freiluftaufstellung muss die Eignung durch Rittal bestätigt werden. Die in der Montageanleitung angegebenen Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

#### **EN 3.1 Proper usage**

These Rittal products are empty enclosures for low-voltage switchgear combinations with maximum rated voltage 1000 V AC or 1500 V DC, and incorporate instrumentation and control systems. For special requirements and for outdoor installations, confirmation of suitability must be obtained from Rittal. The load limits specified in the assembly instructions must be observed.

#### **FR 3.1 Utilisation appropriée du boîtier**

Ces produits Rittal sont des boîtiers vides prévus pour recevoir des disjoncteurs basse tension de max. 1000 V AC ou 1500 V DC et des composants de contrôle et de régulation. Pour des applications spécifiques ou pour une implantation en extérieur, faites vérifier leur adéquation par Rittal. Les limites de charges indiquées dans la notice de montage doivent être respectées.

#### **NL 3.1 Voorgeschreven gebruik**

Deze Rittal-producten zijn lege kasten voor laagspanningsschakelinrichtingen met een nominale spanning van maximaal 1000 V AC of 1500 V DC en meet-, besturings- of regeltechnische elementen voor gebruik binnenshuis. Voor bijzondere vereisten en gebruik in buitenopstelling dient de geschiktheid door Rittal te worden bevestigd. De in de gebruiksaanwijzing maximaal toelaatbare belastbaarheid dient in acht te worden genomen.

#### **SE 3.1 Ändamålsenlig användning**

Dessa Rittal produkter är tomma skåp för lågspänningsfördelningskombinationer med märkspänning på högst 1000 V AC eller 1500 V DC och intern mät-, styr- och regleringsteknik. Vid särskilda förutsättningar och vid uppställning utomhus måste Rittal intyga produkternas lämplighet. De belastningsgränser som anges i montageanvisningen måste observeras.

#### **IT 3.1 Uso conforme**

Questi prodotti Rittal consistono essenzialmente in contenitori vuoti per l'alloggiamento in spazi interni di apparecchiature assieme a protezione e di manovra per bassa tensione con una tensione nominale di max. 1000 V AC o 1500 V DC, nonché di apparecchi di misurazione, comando e regolazione. Per applicazioni speciali o per l'installazione all'esterno è necessaria la conferma dell'idoneità all'uso da parte di Rittal. Occorre inoltre rispettare i limiti di carico specificati nelle Istruzioni di installazione.

#### **ES 3.1 Uso correcto**

Estos productos Rittal son armarios vacíos para instalaciones de aparamenta de baja tensión con tensión nominal máxima de 1000 V AC o 1500 V DC, e incorporan sistemas de instrumentación y control. Para requisitos especiales o para instalaciones al exterior hay que obtener la confirmación de la idoneidad. Hay que tener en cuenta los límites de carga especificados en las instrucciones de montaje.

#### **FI 3.1 Määritystenmukainen käyttö**

Nämä Rittalin tuotteet ovat tyhjiä kotelota pienjännite-kytkentälaitetyyppisille, jossa suurin mittausjännite on enintään 1000 V AC tai 1500 V DC, ja joiden sisällä on mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Eritiisiä vaatimuksia varten ja asennettaessa ulkopuoliin soveltuvinen on varmistettava. Asennusohjeissa mainittuja kuormitusrajoja on noudatettava.

#### **DK 3.1 Korrekt brug**

Disse Rittal-produkter er tomme indkapslinger til lavspændingstavle-kombinationer med maksimal mærkespænding på 1000 V AC eller 1500 V DC, og inkorporerer instrumenter og kontrolsystemer. For særlige krav og udendørs installationer skal egnethed bekræftes. Lastgrænserne angivet i monteringsvejledningen skal til enhver tid overholdes.

#### **IE 3.1 Úsáid cheart**

Cásáil fholamh le haghaidh lascfhrealaimh íseal-vóltais de vóltais rátáilte 1000 V AC nó 1500 V DC ar a mhéid atá sna tárgí Rittal seo, lena n-áirítear córais ionstráimíochta agus rialaithe. I gcás riachtanas speisialta agus suiteála lasmuigh, ní mór deimhniú a fháil go bhfuil an táirge oiriúnach chuige sin. Ní mór cloí leis na teorainneacha loid sna treoracha coimeála.

#### **PL 3.1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem**


Opisywane tutaj produkty Rittal to puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V AC lub 1500 V DC, a także do urządzeń pomiarowych sterujących i regulujących wewnętrz budynków. Przydatność do szczególnych wymagań oraz do instalacji na wolnym powietrzu wymagają potwierdzenia przez Rittal. Podane w instrukcji montażu granice obciążenia muszą być przestrzegane.

#### **CZ 3.1 Řádné používání**

Tyto výrobky společnosti Rittal jsou prázdné skříně pro elektrické rozváděče s maximálním jmenovitým napětím 1000 V AC nebo 1500 V DC a pro měřící, řídící a regulační prvky ve vnitřních prostorách. V případě speciálních požadavků a instalace ve venkovním prostředí musí společnost Rittal potvrdit vhodnost takové použití. Zátežové limity uvedené v návodu k obsluze se musí dodržovat.

#### **BG 3.1 Правилна употреба**

Продуктите на Rittal са празни кутии за измервателни уреди, контролни системи и инсталации с ниско напрежение. Максимално номинално напрежение 1000 V AC или 1500 V DC. При специални изисквания и външни инсталации, трябва да се изиска потвърждение от Rittal за приложимост. Трябва да се спазват ограниченията за натоварване посочени в инструкциите за монтаж.

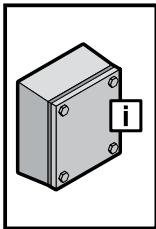

**3. Описание устройства**  
**3. Περιγραφή συσκευών**  
**3. Descrierea dispozitivului**  
**3. Opis uređaja**  
**3. A készülék leírása**

**3. Įrenginio aprašymas**  
**3. Seadme kirjeldus**  
**3. Iekārtas apraksts**  
**3. Opis naprave**  
**3. Opis pristrojov**

**3. Descrição do aparelho**  
**3. Deskrizzjoni tal-apparat**

(RU)

**3.1 Условия применения**

Данные продукты Rittal являются пустыми корпусами для низковольтных комплектных устройств с номинальным напряжением максимум 1000 В AC или 1500 В DC, а также для оборудования измерения и управления для установки внутри помещений. При наличии особых требований, а также при наружной установке необходимо получить подтверждение Rittal. Необходимо соблюдать диапазон нагрузок, указанный в руководстве по монтажу.

(GR)

**3.1 Προβλεπόμενη χρήση**

Αυτά τα προϊόντα Rittal είναι άδεια ερμάρια για την τοποθέτηση συνδυασμών διατάξεων διακοπών χαμηλής τάσης με τάση μέτρησης έως και 1000 V AC ή 1500 V DC, καθώς και για συστήματα μέτρησης, ελέγχου και ρυθμίσεων σε εσωτερικούς χώρους. Για ειδικές απαιτήσεις και για την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους ενδεχομένως να χρειαστεί η επιβεβαίωση της καταλληλότητας από την Rittal. Πρέπει να τηρηθούν τα όρια φορτίων και καταπονήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού.

(RO)

**3.1 Utilizarea conformă cu destinația**

Aceste produse Rittal sunt tablouri electrice goale pentru aparataj de comutare de joasă tensiune, cu o tensiune nominală de maxim 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. și sisteme de măsurare, control și reglare. Pentru cerințe speciale și pentru instalarea în aer liber, trebuie obținuta o confirmare de compatibilitate de la firma Rittal. Trebuie respectate sarcinile de incarcare specificate în instrucțiunile de asamblare.

(HR)

**3.1 Predviđena uporaba**

Ovi proizvodi tvrtke Rittal odnose se na prazna kućišta za niskonaponske kombinacije sklopnih uređaja s nazivnim naponom od najviše 1000 V kod izmjeničnog napona ili 1500 V kod istosmjernog napona te mjernom, upravljačkom i regulacijskom tehnikom u unutrašnjem prostoru. Kod posebnih zahtjeva i vanjske montaže primjerice potvrđiti tvrtka Rittal. Obvezno je pridržavanje granica opterećenja koje su navedene u uputama za uporabu.

(HU)

**3.1 Rendeltetésszerű használat**

Ezek a Rittal termékek üres házak kisfeszültségű kapcsolóberendezés-kombinációk számára, melyek névleges feszültsége legfeljebb 1000 V AC vagy 1500 V DC, illetve a mérsés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára, beltérben. Különleges követelmények és külteri felállítás esetén az alkalmasságot a Rittal-lal kell jóváhagyni. A szerelési utasításban megadott terhelési határértékeket be kell tartani.

(LT)

**3.1 Naudojimas pagal paskirtį**

Sie „Rittal“ produktai, yra tušti korpusai, skirti žemos įtampos perjungimo įrenginių kombinacijoms, kurių didžiausia vardinė įtampa 1000 V kintamosios srovės arba 1500 V nuolatinės srovės, taip pat matavimo, valdymo ir reguliavimo technikai. Planuojant nestandardinius sprendimus ir produkto įrengimą lauke, būtina konsultuotis su „Rittal“ atstovu. Laikytis nurodytų apkrovos ribų, kurios apibrėžtos naudojimo instrukcijoje.

(EE)

**3.1 Sihtotstarve**

Nende Rittali toodete puhul on tegemist tühjade korpustega, mis on mõeldud maanduspinge-lülitusseadme kombinatsioonidele, mille nimipingine on maksimaalselt 1000 V AC või 1500 V DC ning mille mõõte-, juhtimis- ja reguleerimistehnika on siseruumis. Eriliste nöödmiste puhul ja vabas õhus paigaldamiseks tuleb kahtluse puhul esmalt Rittaliga nõu pidada. Kasutusjuhendis nimetatud koormuspäringuid tuleb järgida.

(LV)

**3.1 Pienācīga izmantošana**

Rittal produkti ir tukši korpusi zemas voltāžas sadales ietaisu kombinācijai ar nominālo spriegumu 1000 V AC vai 1500 V DC, kā arī ietvertām vadības un kontroles sistēmām. Īpašām prasībām un uzstādišanai ārpus telpām nepieciešams saņemt apliecinājumu par piemērotību. Nepieciešams ievērot slodzes limitus, kādi norādīti montāžas instrukcijās.

(SI)

**3.1 Predvidena uporaba**

Ti izdelki Rittal so prazna ohišja za kombinacije nizkonapetostnih stikalnih naprav z nazivno napetostjo največ 1000 V pri izmeničnem toku ali 1500 V pri enosmernem toku ter merilno, krmilno in nadzorno tehnologijo v notranjih prostorih. V posebnih zahtevah in namestitvi na prostem mora primernost potrditi podjetje Rittal. Upoštevati je treba omejitve obremenitve, ki so navedene v navodilih za montažo.

(SK)

**3.1 Účelové použitie**

Tieto produkty od Rittal sú prázdne rozvádzacové skrine pre nízkonapäťové elektrické prístroje na napätie do 1000 V AC alebo 1500 V DC a pre ďalšie riadiace a regulačné prístroje. Na špeciálne použitie vo volnom prostredí je potrebné vyžiadať súhlas od firmy Rittal. Musia byť dodržané záťažové hodnoty z montážneho návodu.

(PT)


**3.1 Uso apropriado**

Estes produtos Rittal são caixas vazias para soluções de distribuição de energia de baixa tensão com uma voltagem nominal de no máximo 1000 V AC ou 1500 V DC e incorpora sistemas de instrumentação e controle. Para requisitos especiais ou montagem em áreas no exterior, a Rittal deve confirmar a respetiva adequação. É imprescindível manter os limites da capacidade de carga especificados nas instruções de montagem.

(MT)

**3.1 Užu xieraq**

Dawn il-prodotti ta' Rittal huma spazji vojta għal kombinazzjoni jet ta' kommutatur ta' voltaġġ baxx ta' 1000 V AC jew ta' 1500 V DC, u strumentazzjoni inkorporata u sistemi ta' kontroll. Għal rekwiziti spċċifici u għal installazzjoni fuq barra, għandha tiġi akkwistata konferma ta' adegwa-tezza. Il-limiti tat-tagħbi speċifikati fl-istruzzjoni jet għall-immuntar għandhom jiġu osservati.

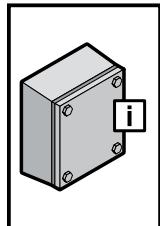

RU EN FR

### 3. Описание устройства 3. Device description 3. Description du boîtier

RU

#### 3.2 Дополнительные возможности применения

Клеммные коробки HD предназначены для применения в пищевой промышленности (зона с брызгами и зона без пищевых продуктов согл. DIN EN 1672-2). Они имеют стойкость к указанным в разделе "Мойка и дезинфекция" моющим и дезинфицирующим веществам.

EN

#### 3.2 Additional possible uses

HD terminal boxes are also suitable for use in the food industry (splash areas and non-food areas as per DIN EN 1672-2). They are resistant to the cleaning agents and disinfectants mentioned in the "Cleaning and disinfection" section.

FR

#### 3.2 Possibilités d'utilisation complémentaires

Les boîtiers de jonction HD sont de plus adaptés pour être implantés dans l'industrie agroalimentaire (zone de pulvérisation et zone non alimentaire selon la norme EN 1672-2). Ils résistent aux produits de nettoyage et de désinfection cités dans le paragraphe « Nettoyage et désinfection ».

RU

#### 3.3 Описание функций и составных частей

Клеммная коробка HD является настенным шкафом для размещения электрического, электронного, механического или пневматического оборудования и приборов в промышленной среде внутри помещений.

- 1 клеммная коробка HD со смонтированными монтажными уголками
- 1 крышка
- 1 уплотнение
- 1 пакет с принадлежностями (содержание см. 3.4)
- 1 меры безопасности

Следует проверить комплектность поставки.

#### 3.4 Комплект поставки / 3.4 Scope of delivery / 3.4 Composition de la livraison

EN

#### 3.3 Function description and components

As wall mounting enclosure, the terminal box HD steel is suitable for accepting electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment and devices in the indoor industrial area.

- 1 terminal box HD with premounted mounting brackets
- 1 cover
- 1 gasket
- 1 accessories bag (content see 3.4)
- 1 safety instructions

Please check the scope of supply for completeness.

FR


#### 3.3 Description fonctionnelle et éléments

Les boîtier de jonction HD sont conçus pour recevoir du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique et des appareils en milieu industriel.

- 1 boîtier de jonction HD avec équerres de montage prémontées
- 1 couvercle
- 1 joint
- 1 sachet d'accessoires (contenu, voir 3.4)
- 1 notice de sécurité


Vérifier l'intégralité de la livraison.

#### Арт. №/Model No./Référence



1670.600  
1671.600  
1672.600  
1674.600  
1675.600  
1676.600

	M5	4 x
		4 x
	M5	4 x
	2-K	4 x
	M5 x 10	4 x
	M6	2 x
	A 6,4	2 x
	6,1	2 x
		2 x

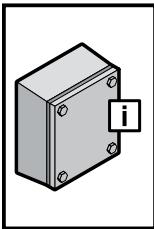

RU EN FR

## 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

RU

### 4.1 Требования к месту установки

При монтаже следует обратить внимание, что:

- температура окружающей среды в месте установки не должна быть выше +80°C ;
- температура окружающей среды в месте установки не должна быть ниже -20°C ;
- относительная влажность воздуха не превышает 95 % при +40°C (при более низких температурах допускаются более высокие значения относительной влажности воздуха).

Если имеются особые условия эксплуатации, то необходимы особые договоренности между Rittal и пользователем.

### Указания по монтажу

- Соблюдайте указанные на странице 26 данные по нагрузкам.
- Соблюдайте все указанные моменты затяжки. Превышение или недостижение указанных в этом руководстве моментов затяжки может привести к повреждению установок или к тяжелым или смертельным ранениям.
- При монтаже корпуса следует обращать внимание на то, чтобы монтажная поверхность была достаточно ровной.
- При настенном монтаже следует обращать внимание на нагрузочную способность. Следует также учитывать указания в руководстве по используемых комплектующих.
- Обеспечьте достаточно большое расстояние до соседних объектов, что обеспечивает простую и контролируемую мойку.
- Следует избегать установки клеммных коробок HD непосредственно над открытым процессом при производстве пищевых продуктов. Если это не возможно из соображений места, необходимо предусмотреть подвижное крепление.
- Не следует проделывать ненужных вырезов в корпусе. Если после установки остаются вырезы, их необходимо закрыть перед вводом в эксплуатации в соответствии с требованиями гигиены и степени защиты.
- Для установки на внешней стороне корпуса используйте только гигиенические компоненты, не подверженные коррозии.
- Поверхность корпуса имеет шероховатость < 0,8 мкм. Повреждения поверхности способствуют размножению микроорганизмов.
- Длительные динамические нагрузки могут привести к повреждению установок или к тяжелым или смертельным ранениям. В подобных случаях следует предпринимать соответствующие меры безопасности (напр. фиксация винтов на kleю).

EN

### 4.1 Site requirements

Prior to assembly, ensure that

- the ambient temperature at the installation site is not higher than +80°C.
- the ambient temperature at the installation site is not lower than -20°C.
- the relative humidity does not exceed 95% at +40°C (higher humidity levels are permitted at lower temperatures).

If particular operating conditions apply, special agreements must be made between Rittal and the user.

### Assembly instructions

- Observe the load capacities specified on page 26.
- Observe all specified torque values. Over- or undershooting the tensioning torques specified in these instructions can cause system damage, severe injuries or even death.
- When installing enclosures, ensure the installation surfaces are sufficiently flat.
- For wall mounting, ensure there is sufficient load-bearing capacity. The instructions for the system accessories used must also be followed in this case.
- Ensure sufficient distances from neighbouring objects to enable easy and controllable cleaning.
- Installing HD terminal boxes directly above an open food production process must be avoided. If this is not possible for space reasons, they must be installed so that they can be swung out for operation.
- Do not add any unnecessary enclosure openings. If openings are nevertheless present after installation, they must be sealed in line with hygiene and protection requirements before commissioning.
- For installation on the outside of enclosures, use only hygienically designed components made of rustproof materials.
- The enclosure surfaces have peak-to-valley heights < 0.8 µm. Damage to surfaces encourages the build-up of micro-organisms.
- A continuous vibration load may lead to system damage, serious injuries or even death. For stresses of this kind, please take appropriate safety precautions (e.g. screw bonding).

FR

### 4.1 Exigences concernant le lieu d'implantation



Avant le montage, il faut veiller à ce que

- la température ambiante du lieu d'implantation ne soit pas supérieure à +80°C.
- la température ambiante du lieu d'implantation ne soit pas inférieure à -20°C.
- l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 95% à +40°C (des taux d'humidité supérieurs sont admissibles pour des températures plus basses).

Des accords particuliers doivent être signés entre Rittal et l'utilisateur en cas de conditions d'exploitation particulières.

### Instructions relatives au montage






- Veuillez respecter les charges maximales admissibles précisées à la page 26.
- Respectez les couples de serrage prescrits. Le non-respect des couples de serrage prescrits dans cette notice peut occasionner des dommages à l'installation ou des blessures graves voire mortelles.
- Lors du montage des boîtiers, il faut s'assurer que les surfaces de montage soient suffisamment planes.
- Une capacité de charge suffisante doit être assurée en cas de montage mural. Les remarques dans la notice des accessoires utilisés doivent également être respectées.
- Veiller à avoir des distances suffisantes par rapport aux objets voisins pour pouvoir effectuer un nettoyage aisément et contrôlé.
- L'installation des boîtiers de jonction HD directement au-dessus d'une fabrication ouverte d'aliments est à éviter. Si cela n'est pas possible pour des raisons de place, celui-ci doit pouvoir être extrait avant d'être utilisé.
- Ne pas créer d'ouvertures de coffret inutiles. Si des ouvertures sont néanmoins présentes après l'installation, celles-ci doivent être fermées avant la mise en service, dans le respect des normes en matière d'hygiène et d'indice de protection.
- Pour l'installation sur les faces externes des boîtiers, utiliser uniquement des composants conformes aux règles d'hygiène en matériaux inoxydables.
- Les surfaces des boîtiers ont une profondeur de rugosité < 0,8 µm. Un dommage des surfaces favorise l'installation des micro-organismes.
- Des vibrations continues peuvent occasionner des dommages à l'installation ou des blessures graves voire mortelles. Veuillez prendre les mesures de sécurité appropriées pour ce genre de contraintes (p. ex. en collant les vis).

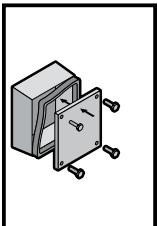

RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation




##### 4.2 Монтаж крышки / 4.2 Fitting the cover / 4.2 Montage du couvercle

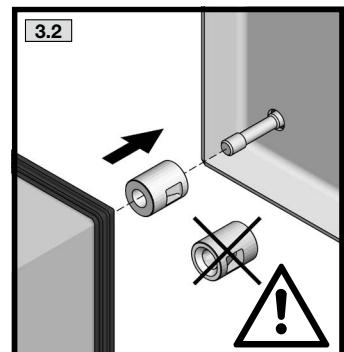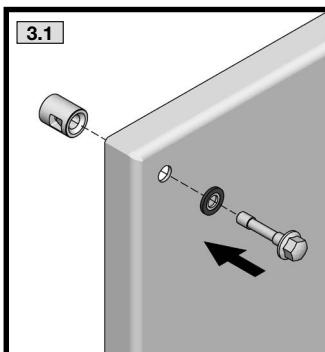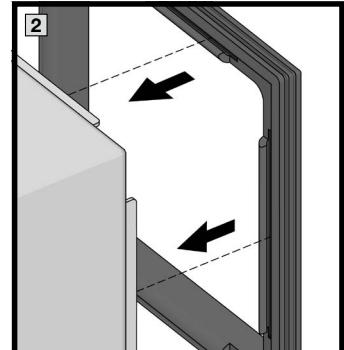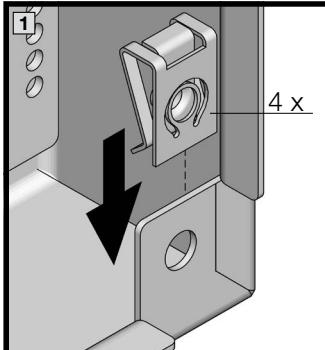
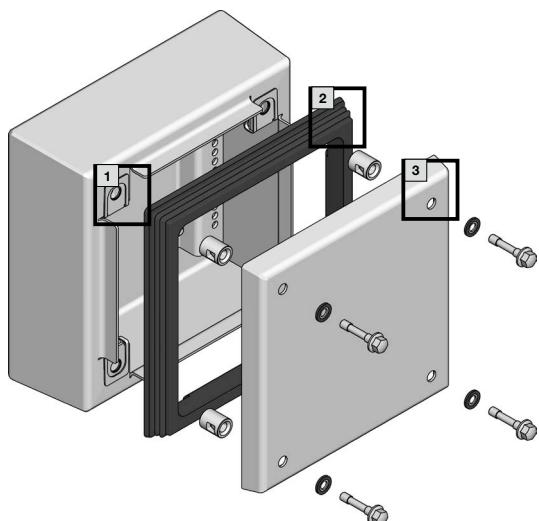


**RU**  
 ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!  
При закрывании крышки обращайте внимание:  
■ на корректный момент затяжки и  
■ на корректно прилегающее по всему периметру уплотнение,  
чтобы исключить гигиенический риск.

**EN**  
 HYGIENE RISK!  
When closing the lid,  
■ ensure the correct tightening torque and  
■ an all-round correctly fitting seal  
in order to rule out any risk to hygiene.

**FR**  
 RISQUE HYGIÉNIQUE !  
Lors de la fermeture du couvercle, veiller  
■ au couple de serrage correct et  
■ que le joint soit correctement appliqué sur tout le  
pourtour  
pour éviter tout risque hygiénique.

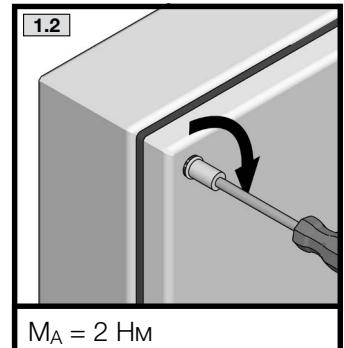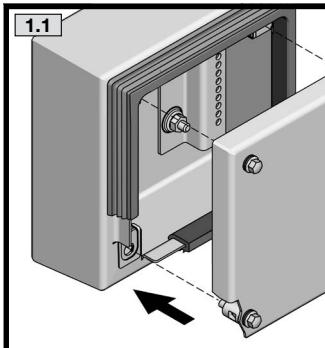
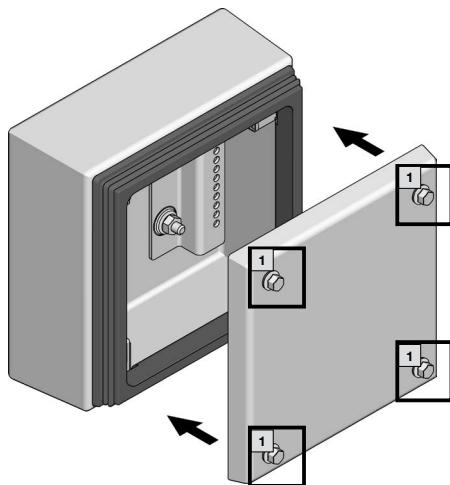


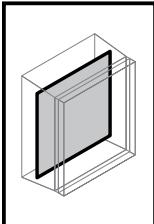


RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

##### 4.3 Установка монтажной панели / 4.3 Fitting the mounting plate / 4.3 Montage de la plaque de montage

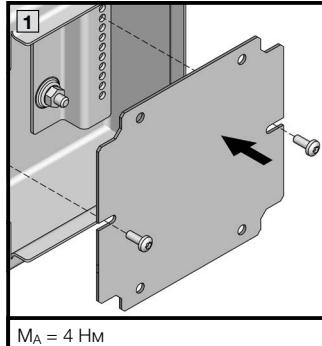
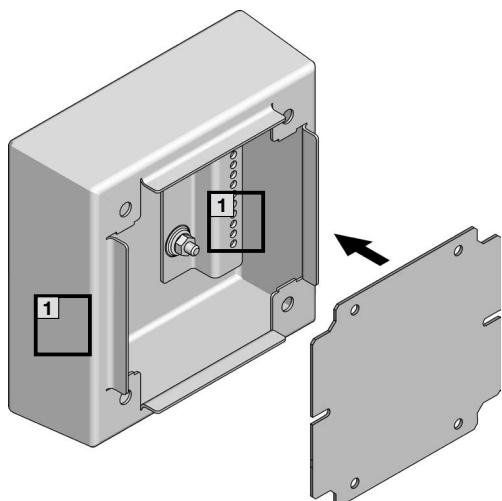


Высота корпуса/enclosure height/hauteur du boîtier  
150 мм

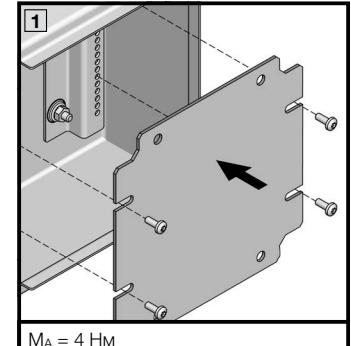

Высота корпуса/enclosure height/hauteur du boîtier  
≥ 200 мм



Для размеров For size Pour dimensions MM	Для арт. №. For Model No. Pour référence HD	Арт. № KL Монтажная панель Model No. KL Mounting plate Référence KL Plaque de montage
150 x 150	1670.600 1671.600	1560.700
200 x 200	1672.600	1562.700
300 x 200	1674.600	1563.700
400 x 200	1675.600	1564.700
400 x 300	1676.600	1568.700

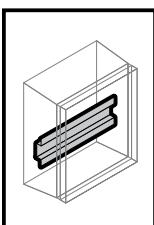




RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

##### 4.4 Установка несущей шины / 4.4 Fitting the support rail / 4.4 Montage du rail porteur

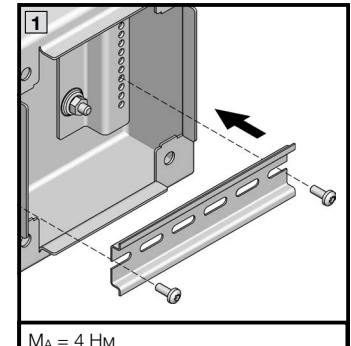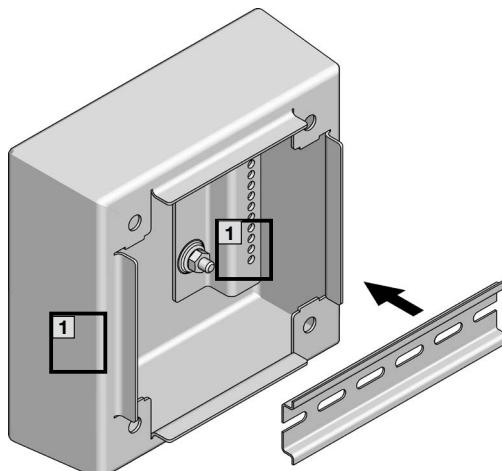


Для корпуса For enclosure Pour boîtier MM	Длина несущей шины Support rail length Longueur de rail porteur MM	Арт. № SZ Несущая шина Model No. SZ Support rail Référence SZ Rail porteur TS 35/7,5
150	137	2314.000
200	187	2315.000
300	287	2316.000
400	387	2317.000

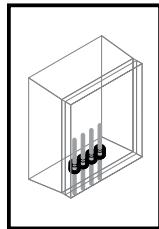

RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation


##### 4.5 Ввод кабеля / 4.5 Introducing cables / 4.5 Introduction de câbles

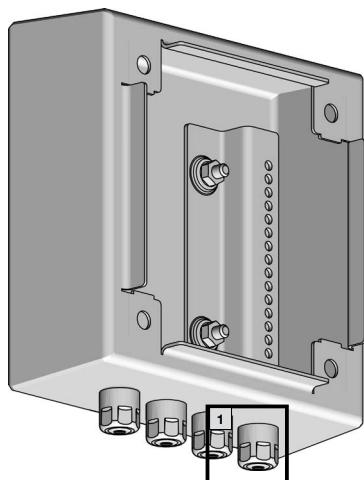

RU




**ВНИМАНИЕ!**  
Следует снять фаску после сверления, в противном случае имеется опасность пореза.

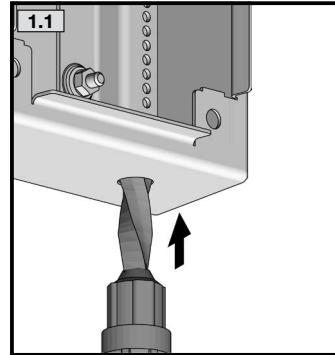

EN



**CAUTION!**  
The holes must be deburred after drilling, otherwise there is a danger of injuries (cuts).

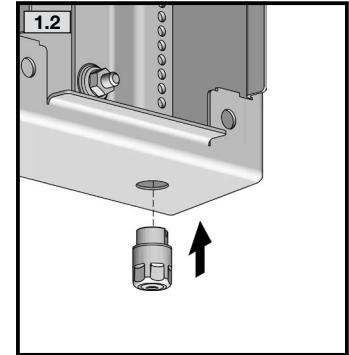

FR



**PRUDENCE !**  
Après le perçage, les trous doivent être ébavurés pour éviter tout risque de coupures.



**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!**  
Применение стандартных кабельных вводов повышает гигиенический риск за счет наружной резьбы, внутренних поверхностей и зазоров. Поэтому на клеммной коробке HD следует использовать кабельные вводы в гигиеническом исполнении. Ввод кабеля сбоку и сверху способствует скапливанию грязи и размножению критически опасных микроорганизмов. Поэтому используйте преимущественно нижнюю часть корпуса для ввода кабеля.

**Кабельный ввод HD** стандартное исполнение  
**HD cable gland** standard version  
**Presse-étoupes HD** modèle standard

Размер Size Taille	Диаметр кабеля Cable diameter Diamètre du câble MM	Арт. № Model No. Référence HD
M12 x 1.5	3 – 6,5	2410.000
M16 x 1.5	4,5 – 10	2410.010
M20 x 1.5	6 – 12	2410.020
M25 x 1.5	11 – 17	2410.030



**HYGIENE RISK!**  
The use of standard cable glands increase the hygiene risk by the presence of external threads, dead spaces and gaps. Consequently, always use hygiene-conform cable glands on the HD terminal box. The introducing of cables from the side and from above favour the accumulation of dirt and so the propagation of hygiene-critical micro-organisms. Consequently, if possible, introduce cables at the housing lower face.



**RISQUE HYGIÉNIQUE !**  
L'utilisation de presse-étoupes standard augmente le risque hygiénique à cause des filetages externes, des espaces morts et des fentes. Utiliser par conséquent sur le boîtier de jonction HD des presse-étoupes conformes aux règles d'hygiène. L'introduction des câbles par le côté ou le dessus favorise l'installation de saletés et ainsi de micro-organismes qui présentent des risques hygiéniques. Utiliser donc de préférence le côté inférieur du boîtier pour l'introduction des câbles.

**Кабельный ввод HD** ЭМС-исполнение  
**HD cable gland** EMC version  
**Presse-étoupes HD** modèle CEM




Размер Size Taille	Диаметр кабеля Cable diameter Diamètre du câble MM	Арт. № Model No. Référence HD
M16 x 1.5	4,5 – 10	2410.110
M20 x 1.5	6 – 12	2410.120
M25 x 1.5	11 – 17	2410.130

##### Конгрейкай нержавеющая сталь Stainless steel lock nuts Contre-écrous en acier inoxydable

Размер Size Taille	Арт. № Model No. Référence HD
M12 x 1,5	2410.200
M16 x 1,5	2410.210
M20 x 1,5	2410.220
M25 x 1,5	2410.230

##### Монтажный инструмент Assembly tool Outil de montage

для for pour	Арт. № Model No. Référence HD
Кабельный ввод HD Cable gland HD Presse-étoupes HD	2410.290

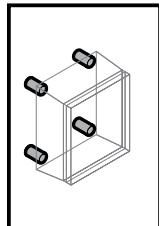


RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

##### 4.6 Крепление / 4.6 Mounting / 4.6 Fixation

Настенное крепление с зазором / Wall mounting with spacer brackets / Fixation murale avec patte d'écartement

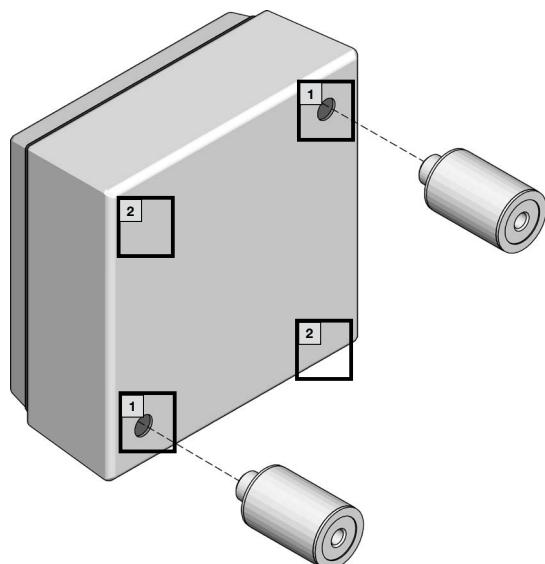

**[2]** только при Ш x В > 400 x 200 мм  
only for W x H > 400 x 200 mm  
seulement pour L x H > 400 x 200 mm

Расстояние до стены Wall spacer bracket Patte d'écartement pour fixation murale MM	Арт. № HD Model No. HD Référence HD
50	4000.100

RU



##### ОПАСНОСТЬ

Если настенные держатели  
■ расположены неправильно,  
■ используются в недостаточном количестве  
■ закреплены с неправильным моментом затяжки, имеется опасность травм из-за падения клеммной коробки HD. Поэтому в дальнейшем следует придерживаться следующих указаний.



##### ВНИМАНИЕ

Следует снять фаску после сверления, в противном случае имеется опасность пореза.



##### ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!

Если клеммная коробка HD монтируется с помощью настенного держателя на стене, которая не является ровной, имеется опасность возникновения критических щелей при уплотнении. Поэтому закрепляйте клеммную коробку HD только на ровных поверхностях или принимайте соответствующие меры по уплотнению для гигиеничного крепления.

EN

##### DANGER!

If the wall spacer brackets are  
■ placed incorrectly,  
■ not used in sufficient quantity or  
■ fastened with an incorrect tightening torque,  
there is the danger of the occurrence of  
injuries caused by the HD terminal box falling  
down. Consequently, ensure that you observe  
the specifications described below.

##### CAUTION!

The holes must be deburred after drilling,  
otherwise there is a danger of injuries  
(cuts).

##### HYGIENE RISK!

If the HD terminal box is fastened to an  
uneven wall using wall spacer brackets,  
there is the danger of gaps occurring on  
the seals that are critical for the hygiene.  
Consequently, fasten the HD terminal box  
only on even surfaces or adopt additional  
sealing measures to ensure a hygienic  
fastening.

FR



##### DANGER




Lorsque les pattes d'écartement pour fixation murale  
■ sont installées de façon erronée,  
■ que leur nombre est insuffisant ou  
■ qu'elles sont fixées avec un mauvais couple  
de serrage, il y a risque de blessures dû à la  
chute du boîtier de jonction HD. Respecter  
donc scrupuleusement les prescriptions  
décrites à la suite.

##### PRUDENCE !




Après le perçage, les trous doivent être éba-  
vurés pour éviter tout risque de coupures.

##### RISQUE HYGIÉNIQUE !

Lorsque le boîtier de jonction HD est fixé, via  
des pattes d'écartement pour fixation murale,  
à un mur qui n'est pas plat, il y a le risque  
de créer, lors de la réalisation de l'étan-  
chéité, des fentes qui présentent des risques  
hygiéniques. Fixer par conséquent le boîtier  
de jonction HD uniquement sur des surfaces  
planes ou assurer une fixation hygiénique par  
des mesures d'étanchéité complémentaires.

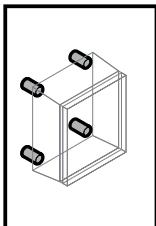

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

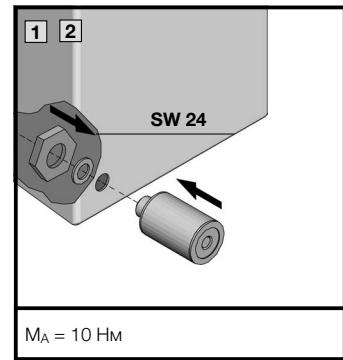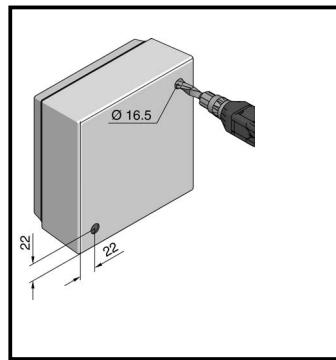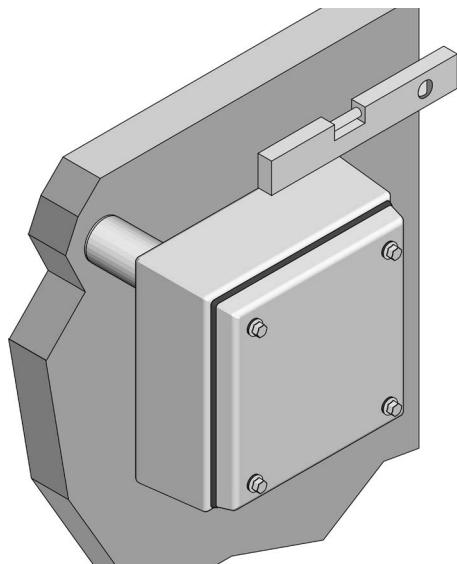

RU



**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!**  
Для настенного крепления снаружи используйте лишь винты, которые соответствуют действующим нормам в области гигиены. При монтаже следует исключить образование горизонтальных поверхностей, которые препятствуют стеканию жидкостей.


EN


**HYGIENE RISK!**  
For wall mounting from outside, use only such screws that the valid regulations and standards classify as being hygiene uncritical. Ensure that there are no horizontal surfaces after the assembly so that fluids can drain off reliably.

FR

**RISQUE HYGIÉNIQUE !**  
Pour la fixation murale depuis l'extérieur, utiliser uniquement des vis qui sont conformes en matière d'hygiène selon les prescriptions et les normes en vigueur. Lors du montage, il faut exclure les surfaces horizontales qui empêchent l'écoulement des liquides.


HD 4000.100 (варианты крепления)/(mounting options)/(possibilités de fixation)

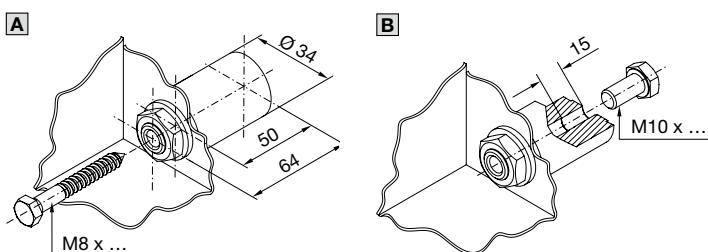

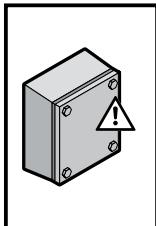

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

Приваривание / Welding / Souder

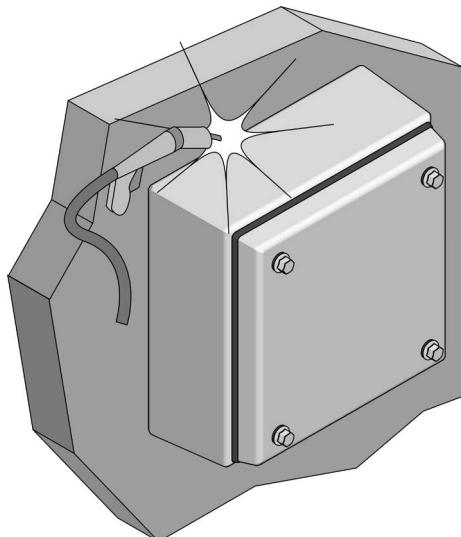

RU



##### УКАЗАНИЕ!

Необходимо избегать приваривания непосредственно к клеммной коробке HD. Если, тем не менее, приваривание необходимо, это ведет к аннулированию гарантии со стороны Rittal, так как клеммная коробка HD может деформироваться из-за тепловых воздействий.

EN



##### NOTE!




Never weld directly onto the HD terminal box. Any welding on the housing can cause distortion and leads to warranty exclusion on the part of Rittal.

FR



##### REMARQUE !

Il faut par principe éviter de souder directement sur le boîtier de jonction HD. S'il devait néanmoins y avoir des soudures, la société Rittal exclue toute garantie étant donné que le boîtier de jonction HD peut se déformer à cause de la chaleur.

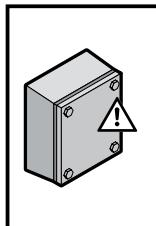

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

**Настенное крепление без зазора / Wall mounting without spacer brackets / Fixation murale sans écartement**

RU

Избегайте прямого настенного крепления компактного клеммной коробки HD по следующим причинам:

- При прямом настенном креплении между задней стенкой корпуса и монтажной поверхностью образуется небольшой зазор, который невозможно мыть и который представляет собой гигиенический риск.
  - Неровности стены или швы между плиткой нарушают уплотнение между клеммной коробкой HD и стеной.
  - За клеммной коробкой HD даже в случае наличия уплотнения имеется опасность неконтролируемого размножения вредных микроорганизмов.
- Если прямого настенного монтажа избежать не возможно, шкаф необходимо размещать на гигиенически чистой поверхности. Углубите зазор по периметру с помощью материала, стойкого к температуре, моющим и дезинфицирующим веществам (напр. силикон).

Крепежные размеры см. страницу 15 "Настенное крепление с отступом"

EN

Avoid direct wall mounting of the HD terminal box for the following reasons:

- For direct wall mounting, the small gap that occurs between the housing rear wall and the installation surface cannot be cleaned and so constitutes a hygiene risk.
  - Under some circumstances, wall unevenness or joints between the tiles impair a clean sealing between the HD terminal box and the wall.
  - Even in the sealed state, behind the HD terminal box there is the danger of an uncontrolled growth of dangerous micro-organisms.
- If direct wall mounting cannot be avoided, ensure the presence of a hygienic clean surface before beginning the installation. Properly seal the gap using a temperature-, cleaning- and disinfection-impermeable material (e.g. silicone).

Mounting dimensions, see page 15, "Wall mounting with spacer brackets"

FR

Éviter la fixation murale directe du boîtier de jonction HD pour les raisons suivantes :

- Un espace, qui ne peut pas être nettoyé qui favorise la prolifération bactérienne, se forme lors de la fixation murale directe entre la partie arrière du boîtier et la surface de montage.
- Des irrégularités du mur ou des joints entre les carrelages influencent le cas échéant l'étanchéité parfaite entre le boîtier de jonction HD et le mur.
- Même avec l'étanchéité, il y a un risque de développement incontrôlé des micro-organismes néfastes derrière le boîtier de jonction HD.

Si le montage mural direct ne peut pas être évité, veiller à avoir avant le montage une surface propre d'un point de vue hygiénique. Réaliser l'étanchéité de la fente sur tout le pourtour à l'aide d'un matériau qui résiste à la température ainsi qu'aux produits de nettoyage et de désinfection (ex : silicone).

Mesure de fixation, voir page 15 « Fixation murale avec écartement »



#### УКАЗАНИЕ!

Регулярно контролируйте это уплотнение на предмет повреждений и при необходимости устраняйте их.





#### NOTE!

Regularly inspect this seal for damage, and rectify any such damage.



#### REMARQUE !

Contrôler périodiquement cette étanchéité pour voir si elle n'est pas endommagée et la réparer en cas de besoin.

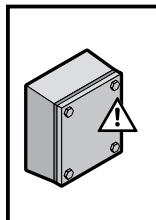

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

**Befestigung an eigenen Konstruktionen / Mounting on own constructions / Fixation sur constructions**

RU



#### ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!

Во избежание скопления нежелательных микроорганизмов, при креплении клеммной коробки HD необходимо обратить внимание на следующие пункты:

- полости, внутренние поверхности и щели, не доступные для обзора и мойки необходимо избегать или гигиенически уплотнять.
- При выборе винтов обращайте внимание, чтобы они соответствовали которым соответствуют действующим стандартам или предписаниям в области гигиены.

EN



#### HYGIENE RISK!

To prevent the accumulation of dangerous micro-organisms, the following items must be considered for the mounting of the HD terminal box:

- Hollows, dead spaces and gaps that cannot be seen and cleaned must be prevented or sealed hygiene-conform.
- Ensure that the screws used are classified as being hygiene-uncritical in accordance with the valid standards and regulations.



FR



#### RISQUE HYGIÉNIQUE !

Pour empêcher l'installation de micro-organismes néfastes, il faut respecter les points suivants lors de la fixation du boîtier de jonction HD :






- Il faut éviter les cavités, les espaces morts et les fentes qui ne sont pas visibles et qui ne peuvent pas être nettoyés ou réaliser leur étanchéité d'un point de vue hygiénique.
- Lors du choix des vis, il faut veiller à ce qu'elles soient conformes en matière d'hygiène selon les normes et les prescriptions en vigueur.

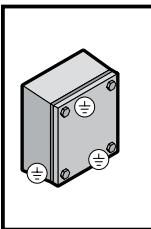

RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

##### 4.7 Заземление и выравнивание потенциалов / 4.7 Earthing and potential equalisation / 4.7 Mise à la terre et équipotentialité

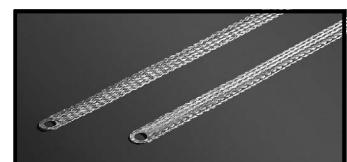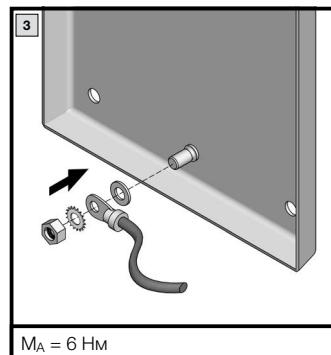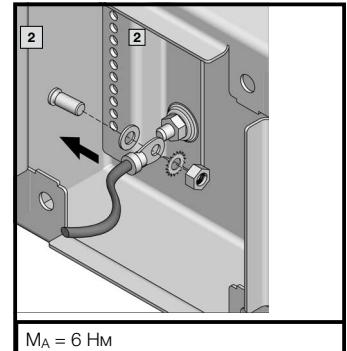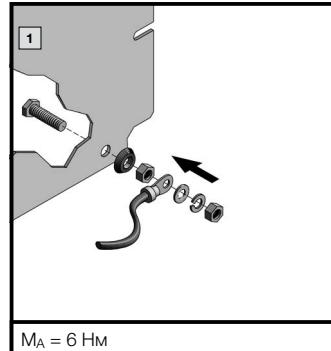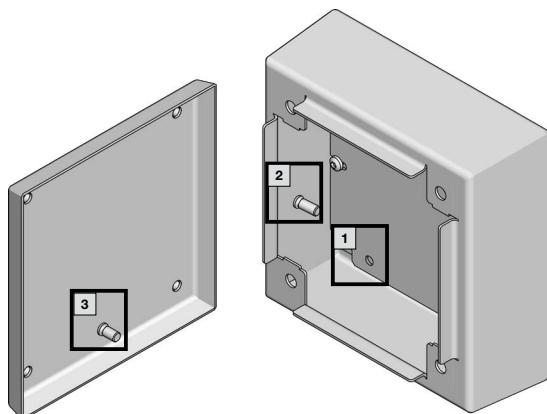

RU



##### ОПАСНОСТЬ!

Если подсоединения проводов заземления:  
■ не правильно рассчитаны, а также  
■ не смонтированы у всех необходимых компонентов, в случае ошибки имеется опасность поражения электрическим током. Точно придерживайтесь нормативных и описанных здесь указаний.

EN



##### DANGER!

If the protective conductor connections:  
■ are not adequately dimensioned and  
■ the necessary components are not all connected, there is a risk of electric shock if there is a fault. Carefully adhere to the specifications laid down by the standards, as well as the requirements described here.



FR



##### DANGER !

En cas de défaut, il y a risque d'électrocution si les liaisons de mise à la terre:  
■ ne sont pas suffisamment dimensionnées et  
■ ne sont pas réalisées entre l'ensemble des composants. Respecter scrupuleusement les normes et les prescriptions décrites ici.




		1	2	1
	M6	Полный комплект креплений Complete mounting kit Matériel de fixation SZ 2559.000	1 x	1 x
	A 6,4		1 x	1 x
	Ø 6,4		1 x	1 x
			1 x	1 x

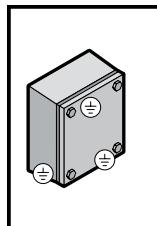

RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

[1] - [2]			
Тип Type Type	Сечение Cross section Section MM <sup>2</sup>	Длина Length Longueur MM	Арт. № SZ Model No. SZ Référence SZ
Провод заземления Earth strap Tresse de masse	10	300	2565.110
[2] - [3]			
Тип Type Type	Сечение Cross section Section MM <sup>2</sup>	Длина Length Longueur MM	Арт. № SZ Model No. SZ Référence SZ
Провод заземления Earth strap Tresse de masse	10	200	2565.100
Полоска заземления Earthing braid Ruban plat de mise à la masse	10	200	2412.210

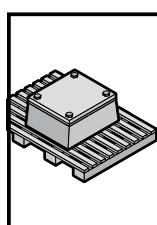

RU EN FR

#### 4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

#### 4.8 Транспортировка / 4.8 Transport / 4.8 Transport

RU



##### ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!

Поверхность корпуса имеет шероховатость < 0,8 мкм. Повреждения поверхности способствуют размножению микроорганизмов при эксплуатации. Поэтому во время транспортировки защитите поверхность корпуса от повреждения с использованием подходящих мер, например, с использованием оригинальной упаковки.

EN



##### HYGIENE RISK!


The housing surfaces have peak-to-valley height of < 0.8 µm. Damage to the surfaces favour the later formation of micro-organism deposits during operation. Consequently, use appropriate measures to protect the housing surfaces from being damaged during transport, e.g. by packing in the original cardboard packaging.

FR



##### RISQUE HYGIÉNIQUE !

Les surfaces des boîtiers ont une profondeur de rugosité < 0,8 µm. Un dommage sur ces surfaces favorise l'installation de micro-organismes lors de l'exploitation future. Protéger par conséquence pendant le transport les surfaces des boîtiers contre les dommages à l'aide de mesures appropriées, p. ex. par emballage dans le carton d'origine.

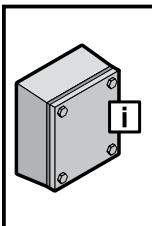

## 5. Установка 5. Installation 5. Installation

RU


Если имеется возможность возникновения высокого давления внутри корпуса, то это может привести к поломке частей корпуса. Во избежание сопряженных с этим опасностей, пользователь должен предпринять соответствующие меры безопасности.

EN

If there is the possibility of high pressures developing within the enclosure, the enclosure parts could burst. To counteract all associated dangers, the user must adopt appropriate safety measures.

FR

Il est possible que des parties du boîtier éclatent si des pressions élevées peuvent se développer en son sein. L'utilisateur doit prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour contrecarrer les risques qui y sont liés.

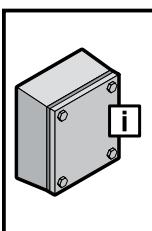

## 6. Заземление и выравнивание потенциалов 6. Earthing and potential equalisation 6. Mise à la terre et équipotentialité

RU

Конструктивно предусмотрено выравнивание потенциалов между крышкой и корпусом. Кроме того, крышка оснащена точкой заземления для создания корректного соединения, если это необходимо из соображений монтажа.

Все соединения должны быть смонтированы в соответствии с руководством по монтажу.

EN


The design includes potential equalisation of the cover and enclosure. The cover also features an earthing point to create a system-compatible earth connection if this is necessary for configuration reasons.

All connections must be assembled in accordance with the assembly instructions.

FR

Une équipotentiellement du couvercle et du coffret est présente mécaniquement. Le couvercle est de plus équipé d'un plot de mise à la terre pour réaliser une mise à la terre conforme si cela est nécessaire en fonction de l'équipement.

Toutes les liaisons doivent être montées conformément à la notice de montage.

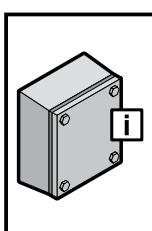

## 7. Обслуживание 7. Operation 7. Utilisation

RU


- Избегайте открытия крышки в течение долгого времени, так как находящиеся в воздухе пыль, влажность или агрессивные вещества могут попасть в корпус.
- После работ на корпусе проверьте, что крышка правильно закрыта.
- Внутреннее пространство клеммной коробки HD не является гигиеничной областью. Поэтому никогда не открывайте клеммную коробку HD во время открытой переработки пищевых продуктов.

EN

- To prevent dust, humidity and air contaminated with pollutants from entering the enclosure, avoid leaving the cover open for an unnecessarily long time.
- After working on the enclosure, check that the cover is closed properly.
- The interior of the HD terminal box is not counted as a hygiene area. Never therefore open the HD terminal box while food is being processed openly.

FR

- Évitez l'ouverture prolongée et inutile du couvercle, car de la poussière, de l'humidité ou de l'air chargé en polluants peut pénétrer dans le boîtier.
- Après les travaux sur le boîtier, vérifiez si le couvercle est correctement fermé.
- L'intérieur du boîtier de jonction HD n'est pas considéré comme zone hygiénique. Pour cette raison, ne jamais ouvrir le boîtier de jonction HD si des aliments sont traités dans un process ouvert à proximité.

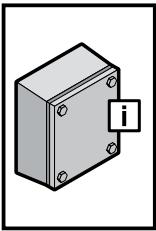

RU EN FR

## 8. Мойка и дезинфекция 8. Cleaning and disinfection 8. Nettoyage et désinfection

RU

При некорректно закрытой клеммной коробке HD после монтажа имеются следующие опасности:

- Проникновение жидкостей, которые могут повредить расположенные в корпусе чувствительные компоненты, что может привести к выходу установок из строя.

Опасность поражения током, что может привести к тяжелым или смертельным телесным повреждениям.

Перед мойкой необходимо проконтролировать, чтобы все замки были закрыты.

EN

An incorrectly sealed HD terminal box presents the following risks, depending on the configuration:

- Penetration by liquids that damage components in the enclosure. This may lead to system outages.
- Risk of an electric shock that may lead to serious injuries or even death.

Before cleaning, always check that all fasteners are closed.

FR

Les risques suivants sont réels, en fonction de l'équipement, si le boîtier de jonction HD n'est pas correctement fermé :

- Pénétration de liquides qui endommagent les composants qui se trouvent dans le boîtier, ce qui peut entraîner des pannes de l'installation.
- Risque d'électrocution qui peut occasionner des blessures graves voire mortelles.

Avant le nettoyage, contrôler systématiquement si tous les ouvertures sont verrouillées.

Клеммные коробки HD имеют стойкость к следующим протестированным моющим и дезинфицирующим средствам:

### Ecolab

- P3-topax 12
- P3-topax 19
- P3-topax 56
- P3-topax 99

### FINK TEC

- 10030 FINK-FC 30 (дезинфицирующее щелочное пенное моющее средство)
- 17037 FT 37 SR (сильное щелочное пенное моющее средство)
- 18001 FINK RHE super с пеной (сильный щелочной удалитель смол)
- 17310 ÖKORON 10 (кислотное дезинфицирующее средство)
- 17313 ÖKORON 13 (кислотное дезинфицирующее средство)
- 18801 FINK чистящее средство с пеной (кислотное пенное средство)
- 18809 FINK пенное средство на основе азотной кислоты

### JohnsonDiversey

- Superfoam VF3 (щелочная пена)
- Powergel VG1 (щелочный гель, с содержанием растворителя и поверхностно-активный)
- Acifoam VF10 (пена на основе фосфорной кислоты)
- Divosan Activ VT5 (дезинфицирующее средство на основе нафуксусной кислоты)
- Divodes FG VT29 (спиртовое дезинфицирующее средство)

Стандартные концентрации см. в документации на моющие и дезинфицирующие вещества.

The HD terminal box is resistant to the following tested cleaning and disinfection materials:

### Ecolab

- P3-topax 12
- P3-topax 19
- P3-topax 56
- P3-topax 99

### FINK TEC

- 10030 FINK-FC 30 (disinfecting alkaline foam cleaner)
- 17037 FT 37 SR (highly-alkaline foam cleaner)
- 18001 FINK RHE super with foam (highly-alkaline smoke resin solvent)
- 17310 ÖKORON 10 (acidic disinfectant)
- 17313 ÖKORON 13 (acidic disinfectant)
- 18801 FINK aluminium cleaner with foam (acidic foam cleaner)
- 18809 FINK phosphoric acid foam cleaner

### JohnsonDiversey

- Superfoam VF3 (alkaline foam)
- Powergel VG1 (alkaline gel with high solvent and tenside content)
- Acifoam VF10 (phosphoric acid foam)
- Divosan Activ VT5 (peracetic acid disinfectant)
- Divodes FG VT29 (alcohol-based disinfectant)

Details for the usual concentrations are contained in the data sheets for the associated cleaner and disinfection product.

Le boîtier de jonction HD résiste aux produits de nettoyage et de désinfection testés suivants :

### Ecolab

- P3-topax 12
- P3-topax 19
- P3-topax 56
- P3-topax 99


### FINK TEC

- 10030 FINK-FC 30 (nettoyant moussant alcalin désinfectant)
- 17037 FT 37 SR (nettoyant moussant fortement alcalinisé)
- 18001 FINK RHE super avec mousse (nettoyant pour suie fortement alcalinisé)
- 17310 ÖKORON 10 (produit désinfectant acide)
- 17313 ÖKORON 13 (produit désinfectant acide)
- 18801 FINK nettoyant pour aluminium avec mousse (nettoyant moussant acide)
- 18809 FINK nettoyant moussant nitré

### JohnsonDiversey

- Superfoam VF3 (mousse alcaline)
- Powergel VG1 (gel alcalin, à forte teneur en solvant et en agent tensioactif)
- Acifoam VF10 (mousse à acide phosphorique)
- Divosan Activ VT5 (produit de désinfection à acide peracétique)
- Divodes FG VT29 (produit de désinfection alcoolisé)

Les concentrations usuelles figurent dans les fiches techniques des produits de nettoyage et de désinfection correspondants.

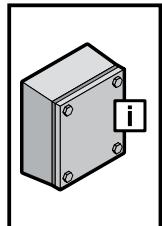

RU EN FR

## 8. Мойка и дезинфекция 8. Cleaning and disinfection 8. Nettoyage et désinfection

RU



### ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РИСК!

При неправильной мойки имеется возможность повреждения поверхности корпуса, что влечет за собой возникновение более благоприятных условий для скопления и размножения вредных микроорганизмов. Поэтому необходимо соблюдать следующие указания:

#### Мойка

- Клеммную коробку HD следует мыть
  - перед поставкой и установкой,
  - перед первым вводом в эксплуатацию,
  - каждый раз, после того, как корпус открылся,
  - после работ по обслуживанию,
  - регулярно согласно Вашему внутреннему плану.
- Перед мойкой необходимо проконтролировать, чтобы все замки были закрыты.

#### Нельзя использовать при мойке

- острые, твердые или колющие предметы,
- абразивные вещества, влияющие на шероховатость поверхности материала,
- вредные для здоровья и содержащие растворитель моющие вещества,
- вещества с галогенами, напр. хлориды (опасность точечной коррозии у нержавеющей стали 1.4301/AISI 304).

#### Моющее оборудование

- Необходимо обратить внимание на то, чтобы моющее оборудование перед мойкой находилось в чистом и гигиенически безупречном состоянии. При необходимости провести дезинфекцию оборудования.
- Моющее оборудование не должно оставлять частиц на моющихся поверхностях и компонентах, которые могут в дальнейшем влиять на пищевые продукты (например: тряпки должны быть без ворсинок, щетки не должны оставлять щетину).
- Необходимо проконтролировать моющее оборудование перед использованием.
- Моющее оборудование нельзя применять, если оно само не защищено от коррозии (опасность контактной коррозии нержавеющей стали).

#### Мойка под высоким давлением

- Мы рекомендуем следующие параметры:
  - Температура: 80°C
  - Давление: 80 бар
  - Расстояние: мин. 100 мм

EN



### HYGIENE RISK!

Improper cleaning can cause damage to the housing surfaces and so produce favourable conditions for the depositing and propagation of dangerous micro-organisms. Consequently, the following notes must be observed:

#### Cleaning

- The HD terminal box should always be cleaned
  - Prior to delivery and installation
  - Prior to the initial commissioning
  - Each time after the housing has been opened
  - After servicing work
  - Regularly in accordance with your internal cleaning schedule
- Before cleaning, always check that all fasteners are closed.

#### The following items must not be used for cleaning

- Sharp, hard or pointed objects
- Abrasive procedures that change the surface roughness of the material
- Cleaning materials that can impair health and which contain solvents
- Cleaning materials that contain chlorinated compounds (danger of pitting for stainless steel 1.4301/AISI 304)

#### Cleaning utensils

- Prior to use, ensure that the cleaning utensils are clean and in a proper hygienic state. If necessary, these utensils should be disinfected prior to use.
- Cleaning utensils must not shed to the surfaces and components anything that could impair the foodstuff (for example: Cloths must be lint-free; bristles must not break).
- The cleaning utensils should be checked prior to use.
- Cleaning utensils may not be used when they themselves are not free of rust (danger of extraneous rust for stainless steel).

#### High-pressure cleaning

- We recommend the following parameters:
  - Temperature: 80°C
  - Pressure: 80 bar
  - Distance: at least 100 mm

FR



### RISQUE HYGIÉNIQUE !

Il est possible qu'un nettoyage inappropriate endommage la surface des armoires / coffrets / boîtiers et que cela entraîne des conditions favorables à la fixation et au développement de microorganismes nocifs. Il faut pour cela respecter absolument les consignes suivantes :

#### Nettoyage


- Nettoyez systématiquement le boîtier de jonction HD
  - avant la livraison et la mise en place,
  - avant la première mise en service,
  - chaque fois que le boîtier a été ouvert,
  - après les travaux de maintenance,
  - régulièrement en fonction de votre calendrier de nettoyage interne.
- Avant le nettoyage, contrôlez systématiquement que toutes les ouvertures soient verrouillées.
- **Ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage**
  - des ustensiles aiguisés, durs ou pointus,
  - des procédés abrasifs qui détériorent la rugosité des surfaces du matériau,
  - des produits de nettoyage nocifs pour la santé ou intégrant des solvants,
  - des nettoyants chlorés (risque de formation de piqûres sur l'acier inoxydable AISI 304/1.4301)

#### Ustensiles de nettoyage

- Il faut veiller à ce que les ustensiles de nettoyage soient propres et impeccables du point de vue hygiénique avant leur utilisation. Ceux-ci doivent être désinfectés en cas de besoin avant leur utilisation.
- Les ustensiles de nettoyage ne doivent pas déposer sur les surfaces ou les équipements à nettoyer des éléments qui peuvent avoir une influence négative sur les aliments (exemples : les chiffons ne doivent pas pelucher, les poils des brosses ne doivent pas casser).
- Un contrôle des ustensiles de nettoyage est à effectuer avant leur utilisation.
- Les ustensiles de nettoyage ne doivent pas être utilisés s'ils ne sont pas inoxydables eux-mêmes (risque de rouille étrangère sur l'acier inoxydable).

#### Nettoyage haute pression

- Nous recommandons les paramètres suivants :
  - Température : 80°C
  - Pression : 80 bar
  - Distance : min. 100 mm

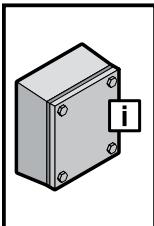

## 9. Проверка и техническое обслуживание

### 9. Inspection and maintenance

### 9. Inspection et entretien

RU

Обслуживание должно проводиться регулярно в зависимости от условий применения и окружающей среды, минимум один раз в год и соответствующим образом документироваться.

Вид и объем проводимых работ:

- Регулярно контролируйте клеммную коробку HD на предмет повреждений, например, царапин на поверхностях или повреждения уплотнений.
- Удаляйте царапины путем полировки поверхности или замените поврежденные части корпуса.
- Регулярно контролируйте все указанные в этом руководстве моменты затяжки. Только таким образом гарантируется надежное и гигиеническое уплотнение внутреннего пространства.
- Контролируйте окружающую среду клеммной коробки HD на предмет наличия коррозийных веществ. Они могут привести к коррозии клеммной коробки HD.

EN

Maintenance must be performed at regular intervals depending on use and ambient conditions, at least once annually and documented accordingly.

Nature and extent of the work to be performed:


- Check the HD terminal box at regular intervals for damage such as scratched surfaces and damaged seals.
- Remove any scratches using a surface polish, or replace damaged enclosure parts
- Check all tightening torques specified in these instructions at regular intervals. This is the only way to ensure reliable and hygienic sealing of the interior.
- Check the area surrounding the HD terminal box for corrosive materials. These may lead to corrosion on the terminal box.

FR

L'entretien doit être réalisé régulièrement en fonction des conditions d'exploitation et ambiantes, au minimum une fois par an, et consigné en conséquence.

Type et ampleur de travaux à réaliser :

- Vérifier périodiquement si le boîtier de jonction HD n'a pas subi de détériorations (ex : surfaces rayées, joints d'étanchéité endommagés).
- Supprimer les rayures via un polissage de surface ou remplacer les parties du boîtier endommagées.
- Contrôler périodiquement tous les couples de serrage qui figurent dans la présente notice. Une étanchéité fiable et respectueuse en matière d'hygiène de la partie intérieure est ainsi garantie.
- Vérifier qu'il n'y a pas de matières corrosives autour du boîtier de jonction HD qui pourraient le corroder.

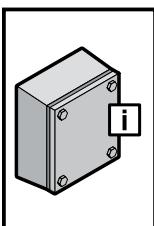

## 10. Хранение

### 10. Storage

### 10. Stockage

RU

При хранении корпуса следует обращать внимание, что

- температура окружающей среды не должна быть больше +80°C.
- температура окружающей среды не должна быть ниже -20°C.
- относительная влажность воздуха не превышает 50% при +40°C (при более низких температурах допускаются более высокие значения относительной влажности воздуха).

EN


When storing the enclosure, ensure that

- the ambient temperature is not higher than +80°C.
- the ambient temperature is not lower than -20°C.
- the relative humidity does not exceed 50% at +40°C (higher humidity levels are permitted at lower temperatures).

FR


Pour le stockage du boîtier, il faut veiller à ce que

- la température ambiante ne soit pas supérieure à +80°C.
- la température ambiante ne soit pas inférieure à -20°C.
- l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 50% à +40°C (des taux d'humidité supérieurs sont admissibles pour des températures plus basses).

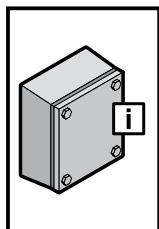

RU EN FR

## 11. Технические характеристики/степени защиты 11. Technical specifications/Degrees of protection 11. Caractéristiques techniques / Indices de protection

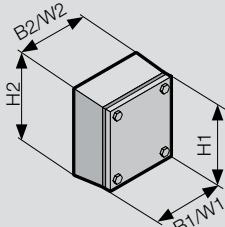

Арт. № Model No. Référence	Размеры Dimensions Dimensions (MM)			Нагрузка Load Charge admissible (H)		Степень защиты Degree of protection Indice de protection		
	Ширина Width Largeur (B1/B2)	Высота Height Hauteur (H1/H2)	Глубина Depth Profondeur (T1/T2)	Всего Total Total	Крышка Cover Couvercle	IP <sup>1)</sup>	IK <sup>2)</sup>	Type <sup>3)</sup>
1670.600	150/172	150/172	80	75	20	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX
1671.600	150/177	150/177	120	75	20	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX
1672.600	200/227	200/227	120	150	40	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX
1674.600	300/327	300/327	120	150	40	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX
1675.600	400/427	400/427	120	300	100	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX
1676.600	400/427	400/427	120	300	100	66/69	08	1, 12, 13, 4X, 3RX

1) Согл. DIN EN 60529 / According to DIN EN 60529 / Selon la norme DIN EN 60529

2) Согл. МЭК 62262 / According to IEC 62262 / Selon la norme CEI 62262

3) Согл. UL 50e / According to UL 50e / Selon la norme UL 50e

### Указание для NEMA 3RX / Note on NEMA 3RX / Remarque au NEMA 3RX

Для достижения этой степени защиты в области основания необходимо просверлить отверстие для конденсата Ø от 3,2 до 6,4 мм. В этом случае клеммная коробка HD больше не удовлетворяет гигиеническим условиям.

A condensate opening Ø 3.2 to 6.4 mm must be drilled in the base area to achieve this protection category. In this case, the HD terminal box no longer satisfies the hygiene conditions.

Pour obtenir cet indice de protection, il faut percer une ouverture pour la condensation de Ø 3,2 à 6,4 mm dans le fond. Dans ce cas, le boîtier de jonction HD ne respecte plus les conditions d'hygiène.

RU

#### Материал:

Корпус и крышка:  
нержавеющая сталь  
1.4301 (AISI 304) 1,5 мм  
Монтажный уголок:  
листовая сталь, оцинкованная  
Быстро действующие  
запоры нержавеющая  
сталь 1.4301 (AISI 304)  
Уплотнение: силикон,  
согласно FDA 21 CFR  
177.2600

#### Поверхность:

Корпус и крышка:  
шлифовка, зерно 400,  
RA < 0,8 мкм  
Уплотнение: синий цвет  
(RAL 5010)

EN

#### Material:

Enclosure and cover:  
Stainless steel 1.4301  
(AISI 304) 1.5 mm  
Mounting bracket: Sheet  
steel, zinc-plated, pas-  
ivated  
Screw plug: Stainless  
steel 1.4301 (AISI 304)  
Seal: Silicone, compliant  
with FDA Guideline 21  
CFR 177.2600

#### Surface:

Enclosure and cover:  
Brushed, grain 400,  
peak-to-valley height  
< 0.8  
Seal: Blue, dyed  
(RAL 5010)


FR

#### Matériaux :


Boîtier et couvercle :  
acier inoxydable AISI 304  
(1.4301) 1,5 mm  
Équerre de montage :  
tôle d'acier zinguée  
Vis de fermeture :  
acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  
Joint d'étanchéité :  
silicone, conforme à la directive  
FDA 21 CFR 177.2600

#### Finition :


Boîtier et couvercle :  
brossé, grain 400, profondeur de  
rugosité < 0,8 µm  
Joint d'étanchéité : teinté bleu  
(RAL 5010)

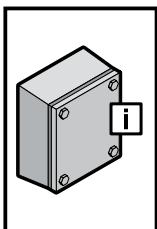


**11. Тепловыделение  
11. Heat loss  
11. Puissance dissipée**




Арт. № Model No. Référence	Ватт/Watt/Watt (Вт) (Delta T = 20 K)	
1670.600	9	8
1671.600	11	10
1672.600	16	15
1674.600	22	20
1675.600	28	24
1676.600	39	33

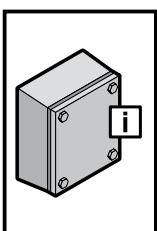

**12. Запасные части  
12. Spare parts  
12. Pièces de rechange**

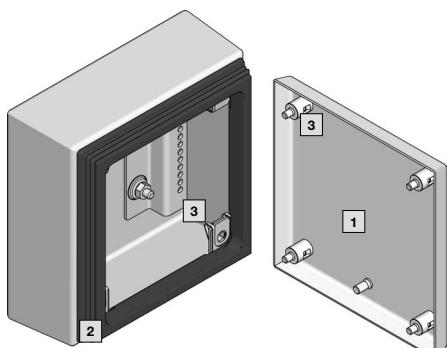

Наименование/Designation/Désignation	Арт. № HD/Ид. №/Model No./SAPMat-No./ Référence HD/No. d'ident.					
	1670.600	1671.600	1672.600	1674.600	1675.600	1676.600
Размеры Dimensions Dimensions	Ширина спереди Width, front Largeur à l'avant	150	150	200	300	400
	Высота спереди Height, front Hauteur à l'avant	150	150	200	200	300
	Глубина/Depth/ Profondeur	80	120	120	120	120
	Ширина сзади Width, rear Largeur à l'arrière	172	177	227	327	427
	Высота сзади Height, rear Hauteur à l'arrière	172	177	227	227	327
[1]	Крышка/Cover/Couvercle	384375	384375	384376	384377	384378
[2]	Рама уплотнения Sealing frame Cadre d'étanchéité	5050621	5050621	5050620	5050619	5050618
[3]	Пакет с частями замка Accessories bag with lock parts Sachet d'accessoires avec les pièces de fermeture	5050.550				

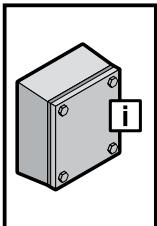

(RU) (EN) (FR)

### 13. Гарантия 13. Guarantee 13. Garantie

(RU)


Действуют условия продажи и доставки, утвержденные соответствующими сбытовыми и дочерними предприятиями Rittal.

(EN)

The conditions named in the sales and delivery conditions of the associated Rittal agents and subsidiaries apply.

(FR)

Les conditions générales de vente des représentations et filiales Rittal sont contractuelles.

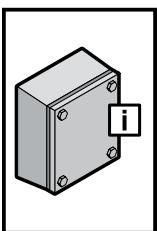

### 14. Адреса служб сервиса 14. Customer services addresses 14. Coordonnées des services après-vente

**Штаб-квартира Германия**  
**Headquarters Germany**  
**Siège en Allemagne**  
RITTAL GmbH & Co. KG  
Auf dem Stuetzelberg  
35745 Herborn  
Germany  
Phone +49(0)2772 505-1855  
Fax +49(0)2772 505-1850  
E-mail: service@ittal.de

**Сервис-хаб США**  
**Service HUB USA**  
**Plateforme de service aux Etats-Unis**  
RITTAL Corporation  
801 State Route 55 Dock 25  
Urbana, OH 43078  
Phone +1 800 477 4000, option 3  
E-mail: service@ittal.us  
www.ittal-corp.com

**Сервис-хаб Бразилия**  
**Service HUB Brazil**  
**Plateforme de service au Brésil**  
RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda.  
Av. Cândido Portinari, 1174  
Vila Jaguara  
05114-001 São Paulo - SP  
Phone +55 (11) 3622 2361  
Fax +55 (11) 3622 2399  
E-mail: service@ittal.com.br

**Сервис-хаб Китай**  
**Service HUB China**  
**Plateforme de service en Chine**  
RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd.  
No. 1658, Minyi Road  
Songjiang District  
Shanghai, 201612  
Phone +86 21 5115 7799-213  
Fax +86 21 5115 7788  
E-mail: service@ittal.cn


**Сервис-хаб Индия**  
**Service HUB India**  
**Plateforme de service en Inde**  
RITTAL India Pvt. Ltd.  
Nos. 23 & 24, KIADB  
Industrial Area Veerapura  
Doddaballapur-561 203  
Bengaluru District  
Phone +91 (80) 22890792  
Fax +91 (80) 7623 343  
E-mail: service@ittal-india.com

# **Rittal – The System.**

**Faster – better – everywhere.**

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

Здесь Вы можете найти контактную  
информацию компании Rittal во всем мире.

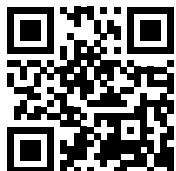

[www.ittal.com/contact](http://www.ittal.com/contact)

07.2017/325877/D-0000-00001080REV00